

Borne pasamuros para encapsulado, fuera con conexión push-in inclinada

1 Indicaciones de seguridad

Este prospecto es válido para los productos relacionados en "Datos de pedido de bornes".
IMPORTANTE: Utilice para asegurar un borne frente a torsiones solamente remaches o tornillos con las medidas que se especifican en la tabla de la siguiente página, pues de lo contrario peligrará la conexión eléctrica o podrán producirse cortocircuitos.

IMPORTANTE: Utilice resina con una viscosidad nunca inferior a 4 Pa.

2 Formación de bloques de bornes (sólo para PW 4-POT.../S)

Por encastre ①

• Ud. puede encajar los bornes con la designación .../S entre sí (o con bornes sin .../S).

Placas de brida ②

• A los lados, puede Ud. encastrar placas embridadas.

Mediante la unión por brida es posible fijar el bloque de bornes a la pared de la carcasa.

IMPORTANTE: Puede fijar solamente un número determinado en bornes de inserción comunes a través de placas de brida.

Fije por lo menos en
 • PW 4-POT-SCM(S) cada 4 bornes
 • PW 4-POT-SCM(S) cada 6 bornes
 adicionalmente con tornillos o remaches a la pared de la carcasa.

3 Paso a través de la carcasa y encapsulado de los bornes

Para la preparación de la pared de la carcasa se necesita realizar solo dos taladros por borne. Esquema de taladros, véase fig. ③

Dimensiones en mm
 * con placa de brida PW 4-F

El primer taladro sirve para atravesar el yugo conductor.

A través del segundo se dispone un tornillo o remache, que actúa como seguro contra torsión para los bornes montados por separado.

IMPORTANTE: Utilice solamente remaches o tornillos con las medidas que se especifican en la tabla, pues de lo contrario peligrará la conexión eléctrica o podrán producirse cortocircuitos.

mm
 Medidas de remache 2,4x10
 Medidas de tornillo 3x10

• Fije de ser preciso los bornes mediante tornillos o remaches ④.

Recomendamos atornillarlo en caso de que el peso de la pared sea superior a 2,5 mm.

• Junte la parte exterior del borne con la placa de sellado y encapsulado ④.

• Conecte los hilos interiores.

⑤ PW 4-POT-SCM(S):

Inserte el conductor con casquillo enchufable a la conexión de enchufe plano de la carcasa.

⑥ PW 4-POT-SL(S):

Guíe el conductor pelado desde abajo mediante el gancho y suéldelo.

IMPORTANTE: Utilice resina con una viscosidad nunca inferior a 4 Pa.

• Proceda al encapsulado de la carcasa.

• Conecte los hilos exteriores (Longitud a pelar: 10 mm).

En la técnica de conexión push in, inserte el conductor pelado (sección transversal $\geq 0,5 \text{ mm}^2$, rígido o con puntera) sin herramientas en la abertura redonda del borne ⑦.

Para conductores con una sección transversal menor o conductores flexibles sin puntera, debe presionar el botón push de color naranja para abrir el resorte.

Para soltarlo introduzca a presión el botón push de color naranja con un destornillador ⑧.

Morsetto passante a tenuta, connessione push-in esterna obliqua

1 Istruzioni di sicurezza

La presente documentazione si riferisce ai prodotti riportati in "Dati di ordinazione morsetti".
IMPORTANTE: Per evitare il rischio di torsione del morsetto impiegare soltanto rivetti o viti con le dimensioni riportate nella tabella alla pagina successiva, in caso contrario si mette a rischio il collegamento elettrico o si può creare un corto circuito.

IMPORTANTE: Impiegare una massa colabile con viscosità non inferiore a 4 Pa.

2 Per formare blocchi di morsetti (solo per PW 4-POT.../S)

Bloccaggio ①

• È possibile collegare insieme i morsetti con la denominazione .../S (o collegarli ai morsetti senza .../S).

Flange ②

• Sui lati è possibile inserire a scatto le flange.

Mediante il collegamento delle flange è possibile fissare il blocco morsetti alla parete della custodia.

IMPORTANTE: Mediante le flange è possibile fissare solo un numero determinato di morsetti collegati insieme.

Prevedere viti o rivetti di fissaggio aggiuntivi sulla parete secondo quanto indicato di seguito:
 • PW 4-POT-SCM(S): ogni 4 morsetti
 • PW 4-POT-SL(S): ogni 6 morsetti

3 Passaggi attraverso la custodia e messa a tenuta dei morsetti

Per preparare la parete della custodia sono necessari due fori per ogni morsetto. Per la ditta di foratura vedere figure ③

Dimensioni in mm

* con placa de brida PW 4-F

Il primo foro serve al passaggio della barra conduttrice.

Nel secondo viene inserita una vite o un rivetto, per la protezione antitorzione del singolo morsetto montato.

IMPORTANTE: Impiegare soltanto rivetti o viti con le dimensioni riportate nella tabella, in caso contrario si mette a rischio il collegamento elettrico o si può creare un corto circuito.

mm

Dimensioni rivetto 2,4x10

Dimensioni vite 3x10

• In caso di necessità, fissare il morsetto mediante viti o rivetti ④.

Per pareti di spessore superiore a 2,5 mm consigliamo di usare le viti.

• Unire la parte esterna del morsetto con la piastra di guarnizione e di tenuta ④.

• Collegare i cavi interni.

⑤ PW 4-POT-SCM(S):

Inserire il cavo con la presa nella connessione a spina piatta della custodia.

⑥ PW 4-POT-SL(S):

Introdurre el conductor spelato nel gancio passando dal basso e saldarlo.

IMPORTANTE: Impiegare una massa colabile con viscosità non inferiore a 4 Pa.

• Mettere a tenuta la custodia.

• Collegare i cavi esterni (Lunghezza di spallatura: 10 mm).

Quando si utilizza la **tecnica push-in** il conduttore spelato (sezione $\geq 0,5 \text{ mm}^2$, rigido o con capocorda montato) deve essere inserito senza l'ausilio di utensili nell'apertura tonda del morsetto ⑦.

Per i conduttori di sezione inferiore o flessibili senza capocorda montato è necessario premere il tastino arancione per aprire la molla.

Per sfilare il conduttore premere il tastino arancione con un cacciavite ⑧.

Bloc de jonction de traversée à sceller, raccordement extérieur push-in incliné

1 Consignes de sécurité

Cette notice s'applique aux produits cités sous « Références Blocs de jonction ».

IMPORTANT : Pour éviter un virement du bloc de jonction et, ainsi tout problème au niveau du raccordement électrique ou court-circuit, n'utiliser que des rivets ou des vis ayant les dimensions indiquées dans le tableau figurant à la page suivante.

IMPORTANT : Utiliser une masse à sceller n'ayant pas une viscosité inférieure à 4 Pa.

2 Réalisation d'une barrette de blocs de jonction (uniquement avec PW 4-POT.../S)

Encliquetage ①

• Les blocs de jonction portant la désignation .../S peuvent être assemblés ensemble (ou avec des blocs de jonction sans .../S).

Plaques à bride ②

• Sui lati è possibile inserire a scatto le flange.

Mediante il collegamento delle flange è possibile fissare il blocco morsetti alla parete della custodia.

IMPORTANT : Mediante le flange è possibile fissare solo un numero determinato di morsetti collegati insieme.

Prevedere viti o rivetti di fissaggio aggiuntivi sulla parete secondo quanto indicato di seguito:

• PW 4-POT-SCM(S): ogni 4 morsetti
 • PW 4-POT-SL(S): ogni 6 morsetti

3 Passaggi attraverso la custodia e messa a tenuta dei morsetti

La préparation de la paroi du boîtier consiste à percer deux trous par bloc de jonction.

Gabarit de perçage, voir figures ③ :

Dimensions en mm

* avec plaque à bride PW 4-F

Le premier trou sert au passage de la barre conductrice.

Nel secondo viene inserita una vite o un rivetto, per la protezione antitorzione del singolo morsetto montato.

IMPORTANT : Impiegare soltanto rivetti o viti con le dimensioni riportate nella tabella, in caso contrario si mette a rischio il collegamento elettrico.

Une vis ou un rivet est introduit dans le deuxième. Cela constitue une protection antivirement pour les blocs de jonction montés seuls.

IMPORTANT : Pour éviter un virement du bloc de jonction et, ainsi tout problème au niveau du raccordement électrique ou court-circuit, n'utiliser que des rivets ou des vis ayant les dimensions indiquées dans le tableau figurant à la page suivante.

mm

Dimensions rivets 2,4x10

Dimensions vis 3x10

• Si nécessaire, fixer le bloc de jonction à l'aide de vis ou de rivets ④.

Il est recommandé d'utiliser des vis pour les parois de plus de 2,5 mm d'épaisseur.

• Assembler la partie extérieure du bloc de jonction avec la plaque d'étanchéité et de scellage ④.

• Raccorder les câbles internes.

⑤ PW 4-POT-SCM(S):

Connectez le conducteur avec l'embout sur le raccordement par clip dans le boîtier.

⑥ PW 4-POT-SL(S):

Faites passer le conducteur dénudé par dessous à travers le crochet et soudez-le.

IMPORTANT : Utiliser une masse à sceller n'ayant pas une viscosité inférieure à 4 Pa.

• Mettre a tenuta la custodia.

• Collegare i cavi esterni (Lunghezza di spallatura: 10 mm).

Quando si utilizza la **tecnica push-in** il conduttore spelato (sezione $\geq 0,5 \text{ mm}^2$, rigido o con capocorda montato) deve essere inserito senza l'ausilio di utensili nell'apertura tonda del morsetto ⑦.

Per i conduttori di sezione inferiore o flessibili senza capocorda montato è necessario premere il tastino arancione per aprire la molla.

Le système de raccordement **Push-in permet** d'insérer le conducteur dénudé (section $\geq 0,5 \text{ mm}^2$, rigide ou à embout) dans l'orifice arrondi du bloc de jonction sans outil ⑦.

Pour les câbles de section inférieure ou les câbles souples sans embout, il faut appuyer sur le bouton-poussoir orange pour ouvrir le ressort.

Pour retirer le conducteur, il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir orange avec un tournevis ⑧.

Molded feed-through terminal block, slanted push-in connection on the outside

1 Safety notes

This package slip applies for the products listed at "Ordering data for terminals".

IMPORTANT : To safeguard a terminal against twisting, only use rivets or screws with the dimensions listed in the table on the next page, else the electrical connection is at risk or a short-circuit can be triggered.

NOTE: Use a potting compound with a viscosity of min. 4 Pa.

2 Forming terminal blocks (only PW 4-POT.../S)

Snap-mounting ①

The terminals designated with .../S can be snapped together with each other (or with terminals without .../S).

Flange plates ②

At the sides, you can snap on flange plates.

You can use the flange connection to attach the terminal block to the housing panel.

NOTE: Only a certain number of assembled terminal blocks can be fitted via the flange plates.

For:
 • PW 4-POT-SCM(S), secure at least every 4th terminal block
 • PW 4-POT-SL(S), secure at least every 6th terminal block

Fixez au moins pour:
 • PW 4-POT-SCM(S) une borne sur 4
 • PW 4-POT-SL(S) une borne sur 6
 avec des vis ou des rivets sur la paroi du boîtier.

3 Housing feed-through and sealing of the terminals





The housing panel has to be prepared with two bore holes per terminal.

For a drilling diagram, see fig. ③

Dimensions in mm

* with flange plate PW 4-F

Español	Italiano	Français	English	Deutsch	
Datos de pedido de bornes	Dati di ordinazione morsetti	Références Blocs de jonction	Ordering data for terminals	Bestelldaten Klemmen	
Bornes pasamuros para encapsulado, por fuera con conexión push in, conexión de conductores horizontal	Morsetti passanti a tenuta, connessione esterna push-in, collegamento orizzontale del cavo	Blocs de jonction de traversée à sceller, extérieur avec raccordement Push-in, raccordement de câble horizontal	Molded feed-through terminal blocks, with push-in connection on the outside, horizontal conductor connection	Vergussdurchführungsklemmen, außen mit Push-in-Anschluss, horizontaler Leitungsanschluss	
por dentro con conexión de enchufe plano y encapsulado, no enchufable	con connessione a spina piatta interna e piastra di tenuta, non estraibile	intérieur avec raccordement par clip et plaque de scellement, non enfichable	With slip-on connection and sealing plate on the inside, non-plug-in	innen mit Flachsteckanschluss und Vergussplatte, nicht-steckbar	4 mm ² PW 4-POT-SCM 3056938
por dentro con conexión de enchufe plano y encapsulado, enchufable	con connessione a spina piatta interna e piastra di tenuta, estraibile	intérieur avec raccordement par clip et plaque de scellement, enfichable	With slip-on connection and sealing plate on the inside, plug-in	innen mit Flachsteckanschluss und Vergussplatte, steckbar	4 mm ² PW 4-POT-SCM/S 3056941
por dentro con conexión por soldadura y encapsulado, no enchufable	con connessione a saldare interna e piastra di tenuta, non estraibile	intérieur avec raccordement soudé et plaque de scellement, non enfichable	With solder connection and sealing plate on the inside, non-plug-in	innen mit Lötzanschluss und Vergussplatte, nicht-steckbar	4 mm ² PW 4-POT-SL 3059731
por dentro con conexión por soldadura y encapsulado, enchufable	con connessione a saldare interna e piastra di tenuta, estraibile	intérieur avec raccordement soudé et plaque de scellement, enfichable	With solder connection and sealing plate on the inside, plug-in	innen mit Lötzanschluss und Vergussplatte, steckbar	4 mm ² PW 4-POT-SL/S 3059744
Placa de brida	Flangia	Plaque à bride	Flange plate	Flanschplatte	4 mm ² PW 4-F 3000403
Datos de pedido de marcado	Dati di ordinazione marcatura	Références Repérage	Ordering data for markings	Bestelldaten Markierung	
Marcado de bornes	Marcatura dei morsetti	Repérage des blocs de jonction	Terminal marking	Klemmenmarkierung	PW 4 TMT (EX9,5)R 0828295
Puente de borne para carril	Ponticello per morsetti componibili	Pont pour blocs de jonction	Bridge for modular terminal block	Brücke für Reihenklemme	
Número de polos: 2	Numero poli: 2	Nombre de pôles : 2	No. of positions: 2	Polzahl: 2	PW 4 EB 2-8 3118151
Número de polos: 3	Numero poli: 3	Nombre de pôles : 3	No. of positions: 3	Polzahl: 3	PW 4 EB 3-8 3118148
Número de polos: 10	Numero poli: 10	Nombre de pôles : 10	No. of positions: 10	Polzahl: 10	PW 4 EB 10-8 3118135
Marcador para bornes con paso de 6 mm, perforados, sin imprimir, rotulables con impresora de transferencia térmica	Segnacavi per morsetti con passo 6 mm, perforati, in bianco, sigillabili con stampante a trasferimento termico	Repère pour blocs de jonction au pas de 8 mm, perforé, vierge, impression à l'aide d'une imprimante à transfert thermique	Marker for terminals with 6 mm pitch, perforated, unprinted, can be labeled using a thermal transfer printer	Marker für Klemmen im 8 mm Raster, perforiert, unbedruckt, beschriftbar mit Thermotransferrdrucker	PW 4 TMT 8 R 0816553
Tira Zack plana, sin imprimir: 10 unidades, para rotular por el usuario	Nastro Zack, piatto, in bianco: 10 pezzi, da siglare	Repérage ZB, plat, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel	Zack strip, flat, unprinted: 10-section, for individual labeling	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften	PW 4 ZB 8:UNBED. 1052002
Esteras UniCard, para rotulación de bornes con ranura para tira Zack, 80 unidades	Schede UniCard per la siglatura di morsetti con scanalatura per nastro Zack, 80 pezzi	Planches UniCard, pour le repérage de blocs de jonction avec rainure pour repérage, 80 éléments	UniCard sheets, for labeling terminal blocks with Zack marker strip groove, 80-section	UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Zackbandnut, 80-teilig	PW 4 UC-TM 8 0818072
Destornillador de ranura	Cacciavite ad intaglio	Tournevis pour vis à tête fendue	Screwdriver, bladed	Schraubendreher Schlitz	PW 4 SZS 0,6X3,5 1205053

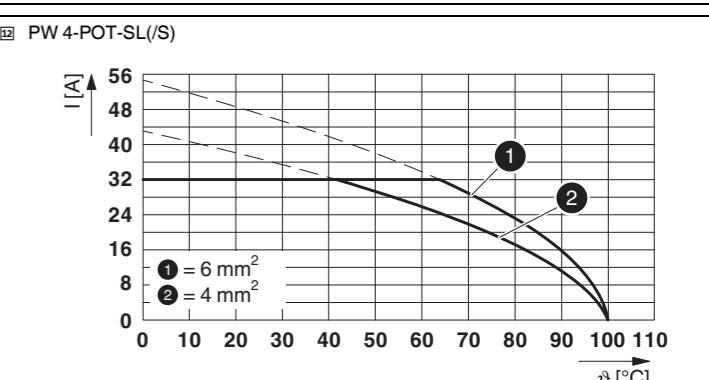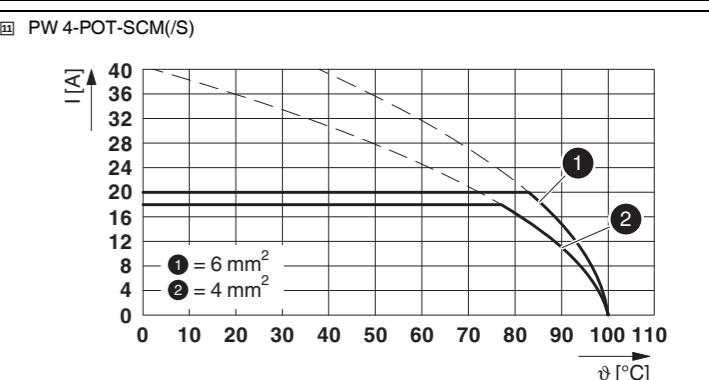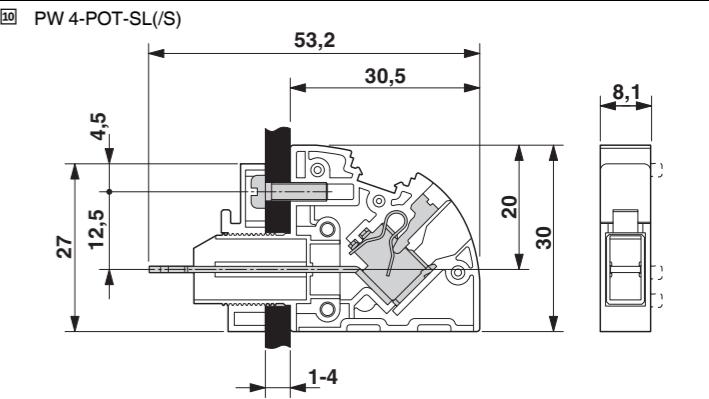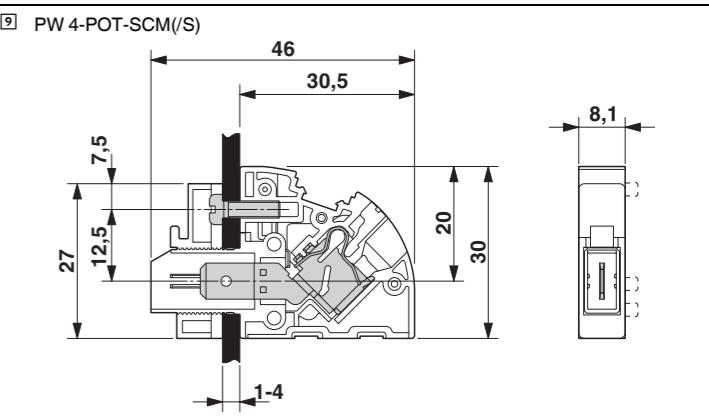

模铸直通式接线端子，外侧带倾斜插拔式接口

1 安全注意事项

i 此内包装说明适用于“端子订货数据”下列出的所有产品。

! 注意：用于固定端子的铆钉或螺钉必须符合下一页表格中规定的尺寸，否则可能影响电路连接或造成短路。

! 注意：使用黏度不低于 4 Pa 的填料。

2 组装端子排（只适用于 PW-4-POT.../S）

卡紧 **①**

• 您可以将型号为.../S 的端子相互插装在一起，或者与型号名内不带.../S 的端子插装在一起。

止动垫片 **②**

• 可以在侧面安装止动垫片。

通过凸缘接头可以将端子排固定在墙面上。

! 注意：只能将一定数量的接线端子用法兰盘并排安装在一起。

类型为
• PW 4-POT-SCM(/S) 的接线端子至少能并排安装 4 个。
• 类型为 PW 4-POT-SL(/S) 的接线端子至少能并排安装 6 个。

此外，还可以用螺栓或铆钉将其固定在外壳壁上。

3 端子的外壳穿孔和浇注

准备安装前需要在仪器壳体上为每个端子制作两个穿孔。

钻孔图见图 **③**

尺寸以 mm 为单位

* 带止动垫片 PW 4-F

第一穿孔用于穿过汇流条。

第二个穿孔用于安装螺钉或铆钉，以防止各端子发生移位。

! 注意：使用的铆钉或螺钉必须符合列表中规定的尺寸，否则可能影响电路连接或造成短路。

mm

铆钉尺寸	2,4x10
螺钉尺寸	3x10

• 根据需要用螺钉或铆钉 **④** 固定端子。壁厚超过 2.5mm 时，我们建议用螺丝固定。

• 将端子的外部件与密封铸造垫片装在一起 **④**。

连接内部导线 **⑤**

PW 4-POT-SCM(/S):

用插座将导线插到机壳内带滑块的接线端子里。

PW 4-POT-SL(/S):

将绝缘导线从下面穿过勾脚，然后再将其焊紧。

! 注意：使用黏度不低于 4 Pa 的填料。

• 对器件进行浇铸。

• 连接外部导线（剥线长度：10 mm）。如果在不使用工具的情况下进行直插式连接，只需将拨好的导线（横截面 $\geq 0.5 \text{ mm}^2$ ，实心或带冷压头）插入端子的圆形开口 **⑦**。

对于横截面较小或不带冷压头的柔性导线，按桔黄色按键即可打开弹簧。

使用螺丝刀按桔黄色按键即可松开 **⑧**。

Złączka przepustowa zalewana, z zewnętrzny ukośnym przyłączeniem Push-in

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

i Niniejsza ulotka dotyczy produktów podanych w punkcie „Dane do zamówienia złączek”.

UWAGA: Do zabezpieczenia złączki przed przekręceniem używać wyłącznie nitów lub śrub o wymiarach podanych w tabeli na następnej stronie, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia połączenia elektrycznego lub zwarcia.

UWAGA: Do zalewania stosować masę o lepkości min. 4 Pa.

2 Tworzenie bloków złączek (dotyczy tylko PW 4-POT.../S)

Mocowanie **①**

• Złączki o oznaczeniu .../S można łączyć ze sobą (lub ze złączkami bez .../S).

Płytki kolnierzowe **②**

• Po bokach można zamontować płytki kolnierzowe. Za pomocą przyłącza kolnierzowego blok złączek można przymocować do ścianki obudowy.

UWAGA: Za pomocą płytek kolnierzowych można przymocować tylko określona liczbę połączonych ze sobą złączek.

W przypadku
• PW 4-POT-SCM(/S) przynajmniej co 4. złączkę

• PW 4-POT-SL(/S) przynajmniej co 6. złączkę należy przymocować dodatkowo śrubami lub nitami do ścianki obudowy.

3 Przeprowadzenie przez obudowę i zalanie złączek

W celu przygotowania ścianki obudowy należy wykonać w niej po dwa otwory na złączkę.

Plan otwierania patrz ilustracja **③**

Wymiary w mm

* z płytą kolnierzową PW 4-F

Pierwszy otwór służy do włożenia belki prądowej.

Przez drugi otwór przeprowadza się śrubę lub nit, który zapobiega przekręceniu zamontowanej pojedynczo złączki.

UWAGA: Używać wyłącznie nitów lub śrub o wymiarach podanych w tabeli, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia połączenia elektrycznego lub do zwarcia.

mm
Wymiary nitów 2,4 x 10
Wymiary śrub 3 x 10

• W razie potrzeby zabezpieczyć złączkę śrubami lub nitami **④**.

W przypadku ścianek o grubości powyżej 2,5 mm zalecamy przykręcenie złączki.

• Połączyc zewnętrzna część złączki z płytą zalewaną **④**.

• Podłączyć wewnętrzne przewody.

PW 4-POT-SCM(/S):

Podłączyć przewód z konektorem żeliwnym do przyłącza konectorowego w obudowie.

PW 4-POT-SL(/S):

Wsunąć odizolowany przewód od dotu przez hak i przylutować go.

UWAGA: Do zalewania stosować masę o lepkości min. 4 Pa.

• Zalać obudowę.

• Podłączyć przewody zewnętrzne (długość odizolowania: 10 mm).

W przypadku techniki połączeń Push-in włożyć odizolowany przewód (przekrój $\geq 0.5 \text{ mm}^2$, drut lub zakończony tulejką) bez użycia narzędzi do okrągłego otworu w złączce **⑦**.

W przypadku przewodów typu linka bez tulejki należy najpierw otworzyć zacisk sprężynowy. W tym celu wcisnąć wkrętakiem pomarańczowy przycisk. W celu zwolnienia wcisnąć wkrętakiem pomarańczowy przycisk **⑧**.

Dla prowadników z mniejszym sekcjiem lub gębszych prowadników bez nakończnika требуется wdarcić oranżową кнопкę, aby otworzyć prужinę.

• Dla połączenia следует wdarcić oranżową кнопкę przy pomocy śrubownika **⑨**.

Герметизированная заливкой проходная клемма, с наружными наклонными зажимами Push-in

1 Указания по технике безопасности

i Данная Инструкция по использованию предназначена для изделий, перечисленных в пункте «Данные для заказа Клеммы».

ВНИМАНИЕ: Во избежание проворачивания клеммы использовать только заклепки и винты размерами, приведенными в таблице на следующей странице, иначе при электроподключении возможно возникновение опасностей или короткое замыкание.

ВНИМАНИЕ: спользовать заливочный компаунд с вязкостью не ниже 4 Pa.

2 Создание клеммных блоков (только для PW 4-POT.../S)

Фиксаторы **①**

• Клеммы с обозначением .../S можно соединить друг с другом (или с клеммами без .../S).

Плыtki kolnierzowe **②**

• Po bokach można zamontować płytki kolnierzowe. Za pomocą przyłącza kolnierzowego blok złączek można przymocować do ścianki obudowy.

UWAGA: Za pomocą płytek kolnierzowych można przymocować tylko określona liczbę połączonych ze sobą złączek.

W przypadku
• PW 4-POT-SCM(/S) przynajmniej co 4. złączkę

• PW 4-POT-SL(/S) przynajmniej co 6. złączkę należy przymocować dodatkowo śrubami lub nitami do ścianki obudowy.

3 Przeprowadzenie przez obudowę i zalanie złączek

W celu przygotowania ścianki obudowy należy wykonać w niej po dwa otwory na złączkę.

Plan otwierania patrz ilustracja **③**

Wymiary w mm

* z płytą kolnierzową PW 4-F

Pierwszy otwór służy do włożenia belki prądowej.

Przez drugi otwór przeprowadza się śrubę lub nit, który zapobiega przekręceniu zamontowanej pojedynczo złączki.

UWAGA: Używać wyłącznie nitów lub śrub o wymiarach podanych w tabeli, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia połączenia elektrycznego lub do zwarcia.

mm
Wymiary nitów 2,4 x 10
Wymiary śrub 3 x 10

• W razie potrzeby zabezpieczyć złączkę śrubami lub nitami **④**.

W przypadku ścianek o grubości powyżej 2,5 mm zalecamy przykręcenie złączki.

• Połączyc zewnętrzna część złączki z płytą zalewaną **④**.

• Podłączyć wewnętrzne przewody.

PW 4-POT-SCM(/S):

Podłączyć przewód z konektorem żeliwnym do przyłącza konectorowego w obudowie.

PW 4-POT-SL(/S):

Wsunąć odizolowany przewód od dotu przez hak i przylutować go.

UWAGA: Do zalewania stosować masę o lepkości min. 4 Pa.

• Zalać obudowę.

• Podłączyć przewody zewnętrzne (długość odizolowania: 10 mm).

W przypadku techniki połączeń Push-in włożyć odizolowany przewód (przekrój $\geq 0.5 \text{ mm}^2$, drut lub zakończony tulejką) bez użycia narzędzi do okrągłego otworu w złączce **⑦**.

W przypadku przewodów typu linka bez tulejki należy najpierw otworzyć zacisk sprężynowy. W tym celu wcisnąć wkrętakiem pomarańczowy przycisk. W celu zwolnienia wcisnąć wkrętakiem pomarańczowy przycisk **⑧**.

Dla prowadników z mniejszym sekcjiem lub gębszych prowadników bez nakończnika требуется wdarcić oranżową кнопкę, aby otworzyć prужinę.

• Dla połączenia следует wdarcić oranżową кнопкę przy pomocy śrubownika **⑨**.

Öüküm geçiş klemensi, dıştan çok telli itme bağlantısı

1 Güvenlik uyarıları

i Bu prospektüs «Klemens sipariş bilgileri» altında belirtilen ürünlerin tümü için geçerlidir.

DİKKAT: Bir klemensin bükülmemesini önlemek için sadece bir sonraki sayfada verilen tablodaki ölçülerde perçin ya da vidalar kullanılmalıdır. Aksi takdirde elektrik bağlantısı garanti edilemez veya bir kısa devre olabilir.

DİKKAT: Kullanılacak döküm bileşiminin viskozitesi en az 4 Pa olmalıdır.

2 Klemens blokları oluşturma (sadece PW 4-POT.../S)

Tutturma **①**

• Üzerlerinde .../S olan klemensleri birbirlerine (veya .../S olmayan klemensleri) takabilirsınız.

Flanş plakaları **②**

• Yanlara flanş plakaları geçirilebilirsiniz. Klemens bloğunu flanş bağlantısı üzerinden cihaza tespit edilebilirsiniz.

DİKKAT: Sadece belirli sayıda birbirine takılabilir klemenslerin flanş plakaları üzerinden sabitleyilebilirsiniz.

En azından
• PW 4-POT-SCM(/S)'de her 4. Klemensi
• PW 4-POT-SL(/S)'de her 6. Klemensi ayrıca civatalarla veya perçinlerle mahfaza duvarına sabitleyin

3 Mahfaza geçisi ve klemenslerin dökümle kapatılması

Mahfaza cidarini hazırlamak için her klemens için iki delik gerekli.

Delik şeması için, bkz. Şekil **③**:

Ölçüler (mm)





* PW 4-F flanş plakası ile

ilk delik akım çubuğuunu geçirmek için kullanılır. ikinci deliken bir vira veya perçin geçirilir. Bu vira veya perçin takılmış olan klemenslerin bükülmeye karşı korur.

DİKKAT: Bir klemensin bükülmemesini önlemek için sadece bir sonraki sayfada verilen tablodaki ölçülerde perçin ya da vidalar kullanılmalıdır. Aksi takdirde elektrik bağlantısı garanti edilemez veya bir kısa devre olabilir.

Neобходимо дополнительно закр

中文	Polski	Русский	Türkçe	Português	
端子订货数据 模铸直通式接线端子, 外部有直插式连接, 水平导线连接	Dane do zamówienia złączek Zalewane złączki przepustowe, na zewnątrz przyłącze Push-in, podłączanie przewodu poziomo	Данные для заказа Клеммы Герметизированные заливкой проходные клеммы, с внешними зажимами Push-in, горизонтальное подключение кабеля	Klemens sipariş bilgileri Döküm geçiş klemensleri, dışta Push-in-Bağlantılı, yatay tesisat bağlantısı	Dados para encomenda – bornes Bornes de passagem para encapsulamento, exterior com conexão Push-in, ligação horizontal do condutor	
内部采用滑插式连接和模铸面板, 不可插拔。 内部采用滑插式连接和模铸面板, 可插拔。	wewnętrzny przyłącze konektorowe i płyta zalewana, nie wtykowe wewnętrzny przyłącze konektorowe i płyta zalewana, wtykowe	Внутри с плоским штекерным разъемом и уплотняющей пластиной, вставные Внутри с плоским штекерным разъемом и уплотняющей пластиной, вставные	İçte yassi soket bağlantılı ve döküm plakalı, gelebilir değil İçte yassi soket bağlantılı ve döküm plakalı, gelebilir	interior com conexão de conector plano e placa para encapsulamento, não encaixável interior com conexão de conector plano e placa para encapsulamento, encaixável	4 mm ² PW 4-POT-SCM 3056996 4 mm ² PW 4-POT-SCM/S 3056909
内部采用焊接和模铸面板, 不可插拔。 内部采用焊接和模铸面板, 可插拔。	wewnętrzny przyłącze lutowane i płyta zalewana, nie wtykowe wewnętrzny przyłącze lutowane i płyta zalewana, wtykowe	Внутри с выводом под пайку и уплотняющей пластиной, вставные Внутри с выводом под пайку и уплотняющей пластиной, вставные	İçte lehim bağlantılı ve döküm plakalı, gelebilir İçte lehim bağlantılı ve döküm plakalı, gelebilir	interior com conexão de soldadura e placa para encapsulamento, não encaixável interior com conexão de soldadura e placa para encapsulamento, encaixável	4 mm ² PW 4-POT-SL 3059757 4 mm ² PW 4-POT-SL/S 3059760
侧端固定片 Płytki kolnierzowe	Płytki kolnierzowe	Фланец	Flanş plakası	Placa flangeada	4 mm ² PW 4-F 3000403
标识系统订货数据 端子标识	Dane do zamówienia oznaczników Oznaczniki do złączek	Данные для заказа Маркировка Маркировка клемм	İşaretler için sipariş bilgileri Klemens işaretleri	Dados para encomenda – identificação Identificação de bornes	PW 4 TMT (EX9,5)R 0828295
组合式端子的桥接 极数 : 2 极数 : 3 极数 : 10 端子标识 (用于厚度为 6 mm 的端子、穿孔、空白、可用热转印打印机打印)	Mostek do złączek szynowej Liczba pinów: 2 Liczba pinów: 3 Liczba pinów: 10 Oznaczniki do złączek w rastre 8 mm, perforowane, bez nadruku, możliwość nadruku za pomocą drukarki termotransferowej	Перемычка для электротехнической клеммы Кол-во полюсов: 2 Кол-во полюсов: 3 Кол-во полюсов: 10 Маркировка для клемм с шагом 6 мм, с перфорацией, без надписей, надписи наносятся с помощью термопечатающего принтера	Sira klemens köprüsü Kutup sayısı: 2 Kutup sayısı: 3 Kutup sayısı: 10 6 mm aralıklı klemensler için işaretleyici, delikli, basılı değil, termo transfer kağıt ile üzerine yazılabilir	Ponte para régua de bornes Número de pólos: 2 Número de pólos: 3 Número de pólos: 10 Identificação para bornes em grade de 6 mm, perfurado, sem impressão, para impressora de termotransferência	PW 4 EB 2-8 3118151 PW 4 EB 3-8 3118148 PW 4 EB 10-8 3118135 PW 4 TMT 8 R 0816553
标记条 (扁平、未打印) : 10位, 可自行标记	Pasek oznaczników typu ZACK, bez nadruku, 10 oznaczników, do samodzielnego opisania	Планки Zack, плоские, без надписей: 10 элементов, для самостоятельной маркировки	Zack bant, basılı değil: 10 parçalı, üzerine yazılabilir	Fita dentada plana, não impressa: 10 un., para impressão	PW 4 ZB 8:UNBED. 1052002
UniCard标记纸 (用于标记带槽的端子, 80 位)	Oznaczniki w formacie UniCard, do opisywania złączek z rowkiem na oznaczniki, 80	Пластины UniCard, для маркировки клемм с пазами для маркировочных планок Zack, 80 элементов	UniCard şeritleri, Zack bant yivli klemensleri işaretlemek için, 80 parça	Cartelas UniCard, para indentif. de bornes, c/ ranhura de identificação, 80 un.	PW 4 UC-TM 8 0818072
一字螺丝刀	Wkrętak płaski	Отвертка «Прямой шлиц»	Düz ucu tornavida	Chave de fenda	PW 4 SZS 0,6X3,5 1205053

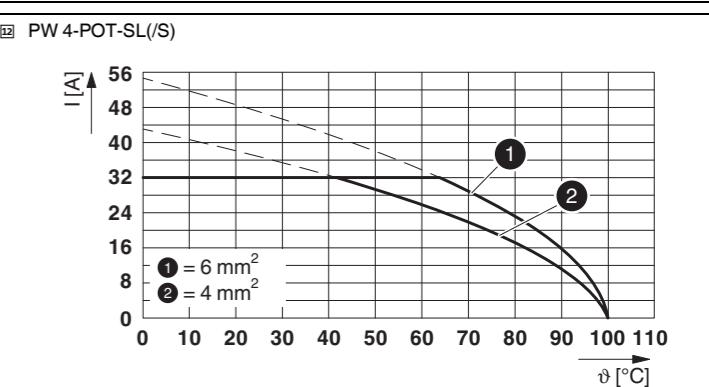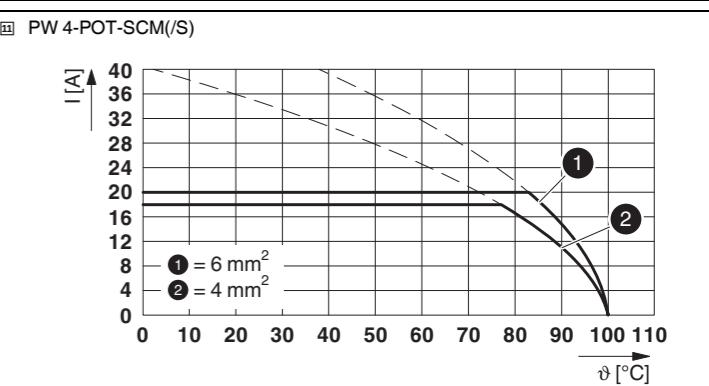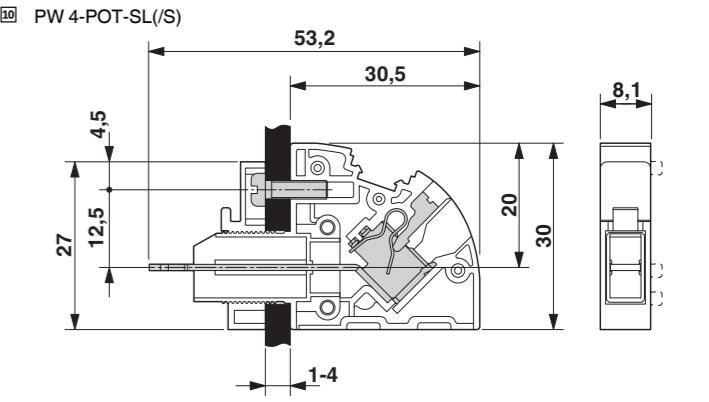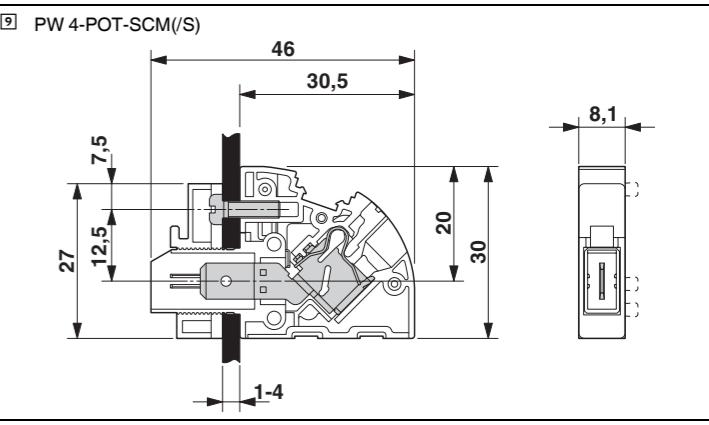

中文	Polski	Русский	Türkçe	Português	
技术数据	Dane techniczne	Технические данные	Teknik bilgiler	Dados técnicos	PW 4...
导线横截面 (实心线) 最小 最大	Przekrój przewodu, drut min. maks.	Сечение проводника, жестк. мин макс	Kablo kesiti, sert min maks	Perfil do condutor, fixo mín. máx.	0,2 mm ² 4 mm ²
导线横截面 (多芯线) 最小 最大	Przekrój przewodu, linka min. maks.	Сечение проводника, гибк. мин макс	Kablo kesiti, esnek min maks	Perfil do condutor, flexível mín. máx.	0,2 mm ² 6 mm ²
导线横截面 (AWG/kcmil) 最小 最大	Przekrój przewodu AWG/kcmil min. maks.	Сечение проводника AWG/kcmil мин макс	Kablo kesiti AWG/kcmil min maks	Perfil do condutor AWG/kcmil mín. máx.	24 12
导线横截面 (多芯线、不带绝缘套管的冷压头)	Przekrój przewodu z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. maks.	Сечение проводника (гибк.) с кабельным наконечником без пластмассовой втулки мин макс	Kablo kesiti, esnek, plastik olmayan damar kovarı min maks	Perfil do condutor flexível com suporte aderente sem suporte de plástico mín. máx.	0,25 mm ² 6 mm ²
导线横截面 (多芯线、带绝缘套管的冷压头)	Przekrój linki z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. maks.	Сечение проводника (гибк.) с кабельным наконечником с пластмассовой втулкой мин макс	Kablo kesiti, esnek, plastik damar kovarı min maks	Perfil do condutor flexível com suporte aderente com suporte de plástico mín. máx.	0,25 mm ² 4 mm ²
2根横截面相同的导线	2 przewody o takim samym przekroju	2 проводника одинакового сечения	Aynı kesitte 2 kablo	2 condutores com o mesmo perfil	-
剥线长度	Długość odizolowania	Длина зачищаемой части проводника	İzolasyon sıyırmaya uzunluğu	Comprimento de decapagem	10 mm
塞规	Sprawdzian trzpieniowy	Калиберная пробка	Delik mastan	Pino calibrador	A4
负载电流 最大	Prąd obciążenia maks.	Ток нагрузки макс	Yük akımı maks	Corrente de carga máx.	-
额定过电压	Znamionowe napięcie udarowe	Расчетное импульсное напряжение	Anma darbe gerilimi	Tensão de choque de dimensionamento	8 kV
额定电流IN 采用焊接 带滑块 4(6)/6,3x0,8 mm	Prąd znamionowy I _N z przyłączeniem lutowanym z przyłączeniem konektorowym 4(6)/6,3x0,8 mm	Номинальный ток I _N С выводом под пайку С плоским штекерным разъемом 4(6)/6,3x0,8 mm	Anma akımı I _N lehim bağlantılı yassi soket bağlantılı 4(6)/6,3x0,8 mm	Corrente nominal I _N com conexão de soldadura com conexão de conector plano 4(6)/6,3x0,8 mm	32 A (4 mm ²), 32 A (6 mm ²) 18 A (4 mm ²), 20 A (6 mm ²)
额定电压UN	Napięcie znamionowe U _N	Номинальное напряжение U _N	Anma gerilimi U _N	Tensão nominal U _N	800 V
宽度	Szerokość	Ширина	Genişlik	Largura	8,1 mm
颜色 : 灰色 (RAL 7042)	Kolor: szary (RAL 7042)	Цвет: серый (RAL 7042)	Ren: gri (RAL 7042)	Cor: cinza (RAL 7042)	P
绝缘材料	Izolacja	Изоляционный материал	İzolasyon malzemesi	Material isolante	PA
阻燃等级 (符合UL 94标准)	Klasa palności wg UL 94	Класс воспламеняемости согласно UL 94	UL 94'e göre tutuşabilme sınıfı	Classe de inflamabilidade conf. UL 94	V0
无卤	Bezhalogenowa	Не содержит галогена	Halojen içermez	Sem halogéneo	P
污染等级	Stopień zanieczyszczenia	Степень загрязнения	Kirlenme derecesi	Grau de impurezas	3
电涌电压类别	Kategoria przepięciowa	Категория перенапряжения	Aşırı gerilim kategorisi	Categoria de sobretensão	III
绝缘材料分组	Grupa materiałów izolacyjnych	Группа изоляционных материалов	İzolasyon malzemeleri grubu	Grupo do material isolante	I
敞开式侧壁	Otwarta ściana boczna	Открытая боковая стенка	Açık yan cidar	Parede lateral aberta	-
连接标准	Przyłącze według normy	Подключение согласно норме	Bağlantı standartı	Conexão conforme a norma	IEC 60947-7-1
环境温度 (运行)	Temperatura otoczenia (praca)	Температура окружающей среды (эксплуатация)	Ortam sıcaklığı (işletmede)	Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... +100 °C
抗冲击/抗振动性能	Udary/drgania	дарная нагрузка/вibration	Şok/Vibrasyon	Choque/Vibração	DIN EN 60068-2-6