

EDK82ZAFSC-010  
13280286




Montageanleitung

Mounting Instructions

Instructions de montage

## STANDARD-I/O PT

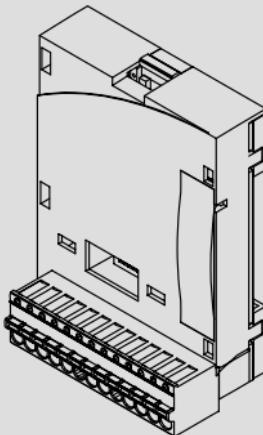

**E82ZAFSC010**

**Funktionsmodul**

*Function module*

**Module de fonction**

**Lenze**



Lesen Sie zuerst diese Anleitung und die Dokumentation zum Grundgerät,  
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen!  
Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.





Please read these instructions and the documentation of the standard  
device before you start working!  
Observe the safety instructions given therein!



Lire le présent fascicule et la documentation relative à l'appareil de base  
avant toute manipulation de l'équipement !  
Respecter les consignes de sécurité fournies.

E82ZAFSC010

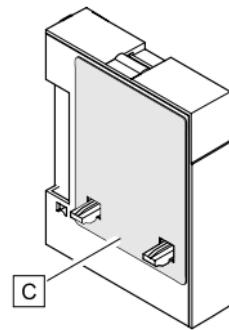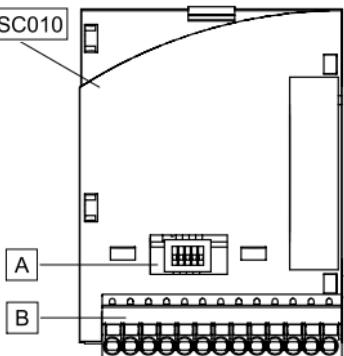

E82ZAFS010A

### Legende zur Abbildung auf der Ausklappseite

Pos.	Beschreibung	Ausführliche Information
	Funktionsmodul E82ZAFSC010	
[A]	Schalter zur Konfigurierung des Analogeingangs (Klemme X3/8)	22
[B]	Digitale und analoge Ein- und Ausgänge, Steckerleiste X3	20
[C]	Typenschild	12

<b>1</b>	<b>Über diese Dokumentation</b>	<b>6</b>
	Verwendete Konventionen	7
	Verwendete Hinweise	8
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>10</b>
	Funktion	10
	Bestimmungsgemäße Verwendung	10
	Lieferumfang	11
	Identifikation	12
<b>4</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>13</b>
	Anschlussdaten	13
	Einsatzbedingungen	13
	Abmessungen	14
<b>5</b>	<b>Mechanische Installation</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Elektrische Installation</b>	<b>16</b>
	EMV-gerechte Verdrahtung	16
	Verdrahtung	17
<b>7</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>21</b>
	Vor dem ersten Einschalten	21
	Schalterstellung	22
	Inbetriebnahmeschritte	23

# 1 Über diese Dokumentation

## Inhalt

Diese Dokumentation enthält ...

- ▶ Informationen zur mechanischen und elektrischen Installation des Funktionsmoduls;
- ▶ Informationen zur Inbetriebnahme des Funktionsmoduls;
- ▶ Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten müssen;
- ▶ Angaben über Versionsstände der zu verwendenden Lenze Grundgeräte;
- ▶ Technische Daten.

## Informationen zur Gültigkeit

Die Informationen in dieser Dokumentation sind gültig für folgende Geräte:

Funktionsmodul	Typenbezeichnung	ab Hardwarestand
STANDARD-I/O PT	E82ZAFSC010	3A

## Zielgruppe

Diese Dokumentation wendet sich an Personen, die das beschriebene Produkt nach Projektvorgabe installieren und in Betrieb nehmen.



### Tipp!

Dokumentationen und Software-Updates zu weiteren Lenze Produkten finden Sie im Internet im Bereich "Services & Downloads" unter

<http://www.Lenze.com>

### Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	Punkt	Es wird generell der Dezimalpunkt verwendet. Beispiel: 1234.56
Symbole		
Seitenverweis		Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Beispiel:  16 = siehe Seite 16

# 1 Über diese Dokumentation

## Verwendete Hinweise

### Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

#### Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



#### Gefahr!

(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)

##### Hinwestext

(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
<b>Gefahr!</b>	<b>Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung</b> Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
<b>Gefahr!</b>	<b>Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle</b> Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
<b>Stop!</b>	<b>Gefahr von Sachschäden</b> Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

#### Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
<b>Hinweis!</b>	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
<b>Tipp!</b>	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
<b>Verweis auf andere Dokumentation</b>	



## Gefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Funktionsmodul und dem Grundgerät kann schwere Personenschäden und Sachschäden verursachen.

Beachten Sie die in der Dokumentation zum Grundgerät enthaltenen Sicherheitshinweise und Restgefahren.



## Stop!

### Elektrostatische Entladung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Bauteile innerhalb des Funktionsmoduls beschädigt oder zerstört werden.

#### Mögliche Folgen:

- Das Funktionsmodul ist defekt.

#### Schutzmaßnahmen

- Befreien Sie sich vor dem Berühren des Moduls von elektrostatischen Aufladungen.

### 3 Produktbeschreibung

#### Funktion

##### Funktion

Das Funktionsmodul ermöglicht das Ansteuern von Lenze Frequenzumrichtern und der Lenze Antriebs-SPS mit analogen und digitalen Steuersignalen.

##### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Funktionsmodul ...


- ist eine Zubehör-Baugruppe, die mit folgenden Lenze Grundgeräten eingesetzt werden kann:

Produktreihe	Gerätebezeichnung	ab Hardwarestand
Frequenzumrichter	8200 vector	Vx14
Antriebs-SPS	Drive PLC	1x20

- ist ein Betriebsmittel zum Einsatz in industriellen Starkstromanlagen.

**Jede andere Verwendung gilt als sachwidrig!**

## Lieferumfang

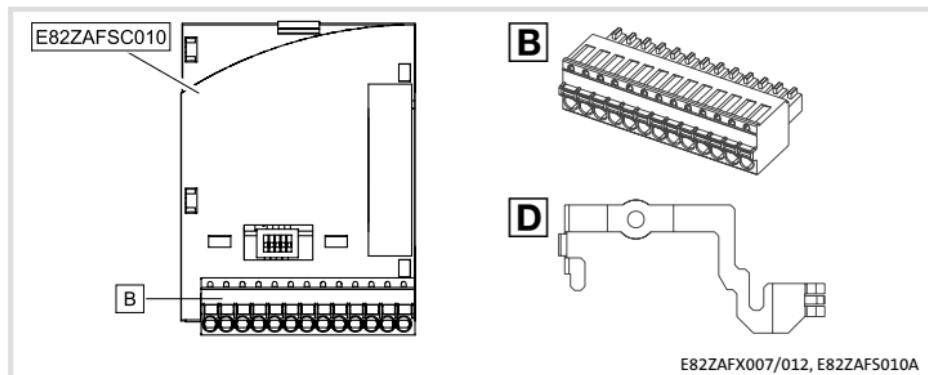


Pos.	Lieferumfang	Ausführliche Information
	Funktionsmodul E82ZAFSC010	
B	Steckerleiste mit Federkraftanschluss, 13-polig	20
D	Befestigungsbügel	siehe Dokumentation 8200 vector
	Montageanleitung	

### 3 Produktbeschreibung

#### Identifikation

##### Identifikation

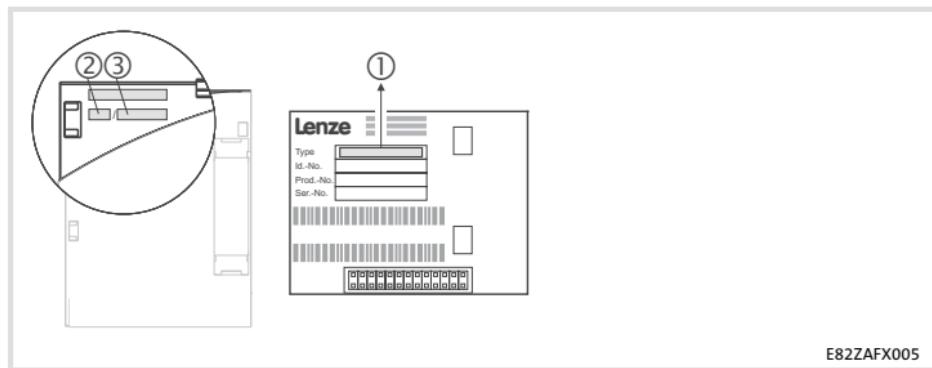

E82ZAFX005

①	②	③
E82ZAF	S	C

Produktreihe

STANDARD-I/O

Gerätegeneration

Variante 010: PT (Plug Terminal) mit Federkraftanschluss

Hardwarestand

**Anschlussdaten**

X3/	Werte
62	Auflösung: 10 Bit Linearitätsfehler: $\pm 0.5\%$ Temperaturfehler: 0.3 % (0 ... +60 °C) Belastbarkeit $I_{max} = 2 \text{ mA}$
8	Auflösung: 10 Bit Linearitätsfehler: $\pm 0.5\%$ Temperaturfehler: 0.3 % (0 ... +60 °C) Eingangswiderstand <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>R_{Eingang} &gt; 50 \text{ k}\Omega</math> (bei Spannungssignal)</li> <li>• <math>R_{Eingang} = 250 \Omega</math> (bei Stromsignal)</li> </ul>
9	Belastbarkeit $I_{max} = 10 \text{ mA}$
7	potenzialgetrennt zu Klemme X3/39 (GND2)
20	Belastbarkeit: $\Sigma I_{max} = 40 \text{ mA}$
28	Eingangswiderstand: $3.3 \text{ k}\Omega$
E1 1)	1 = HIGH (+12 ... +30 V), SPS-Pegel, HTL 0 = LOW (0 ... +3 V), SPS-Pegel, HTL
E4	
39	potenzialgetrennt zu Klemme X3/7 (GND1)
A1	Belastbarkeit: $I_{max} = 10 \text{ mA}$ , bei interner Versorgung $I_{max} = 50 \text{ mA}$ , bei externer Versorgung

<sup>1)</sup> Wahlweise Frequenzeingang 0 ... 10 kHz einspurig oder 0 ... 1 kHz zweiseitig, Konfig. über C0425


**Einsatzbedingungen****Umgebungsbedingungen****Klimatisch**

Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Betrieb	Entsprechend der Daten des verwendeten Lenze Grundgerätes (siehe Dokumentation des Grundgerätes).	
Verschmutzung	EN 61800-5-1	Verschmutzungsgrad 2

## 4 Technische Daten

### Abmessungen

#### Abmessungen

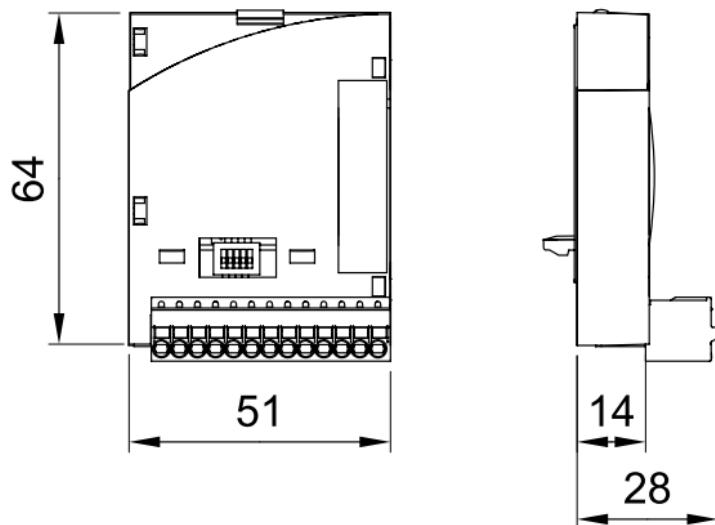

E82ZAFS010A

alle Maße in mm

Folgen Sie zur mechanischen Installation des Funktionsmoduls den Hinweisen in der Montageanleitung des Grundgerätes.

Die Montageanleitung des Grundgerätes ...

- ▶ ist Teil des Lieferumfangs und liegt jedem Gerät bei.
- ▶ gibt Hinweise, um Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung zu vermeiden.
- ▶ beschreibt die einzuhaltende Reihenfolge der Installationsschritte.

## 6 Elektrische Installation

### EMV-gerechte Verdrahtung

#### EMV-gerechte Verdrahtung

Für eine EMV-gerechte Verdrahtung beachten Sie folgende Punkte:



##### Hinweis!

- ▶ Steuerleitungen getrennt von Motorleitungen verlegen.
- ▶ Schirme so weit wie möglich an die Klemmen führen (ungeschirmte Aderlänge < 40 mm).
- ▶ Legen Sie die Schirme der Steuerleitungen bzw. Datenleitungen wie folgt auf:
  - Einseitig am Umrichter bei Leitungen mit *analogen Signalen*.
  - Beidseitig bei Leitungen mit *digitalen Signalen*.
- ▶ Beachten Sie die weiteren Hinweise zur EMV-gerechten Verdrahtung in der Dokumentation des Grundgerätes.

## Verdrahtung

### Daten der Anschlussklemmen

Bereich	Werte
Elektrischer Anschluss	Steckerleiste mit Federkraftanschluss
Anschlussmöglichkeiten	<p>starr:</p>  <p>1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p> <p>flexibel:</p>  <p>ohne Aderendhülse 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p>  <p>mit Aderendhülse, ohne Kunststoffhülse 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p>  <p>mit Aderendhülse, mit Kunststoffhülse 0.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20)</p>
Abisolierlänge	9 mm

## 6 Elektrische Installation

### Verdrahtung

#### Umgang mit Steckerleisten




##### Stop!

Um Steckerleisten und Kontakte nicht zu beschädigen:

- ▶ Nur aufstecken / abziehen wenn Antriebsregler vom Netz getrennt ist!
- ▶ Steckerleisten erst verdrahten, dann aufstecken!
- ▶ Nicht belegte Steckerleisten ebenfalls aufstecken.


#### Gebrauch der Steckerleiste mit Federkraftanschluss

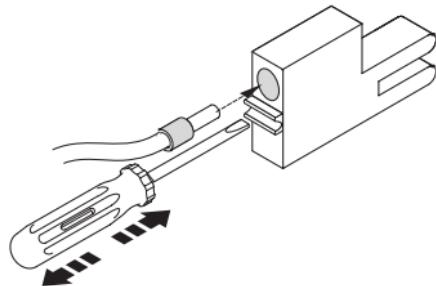

E82ZAFX013

### Versorgung über die interne Spannungsquelle (X3/20):


- X3/28, Reglersperre (CINH)
- X3/E1 .... X3/E4, digitale Eingänge

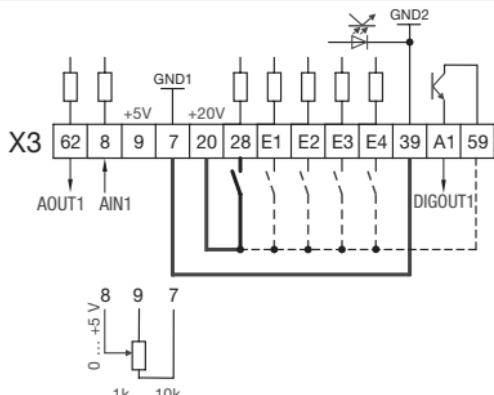

E82ZAFS001

### Versorgung über eine externe Spannungsquelle:

- X3/28, Reglersperre (CINH)
- X3/E1 ... X3/E4, digitale Eingänge

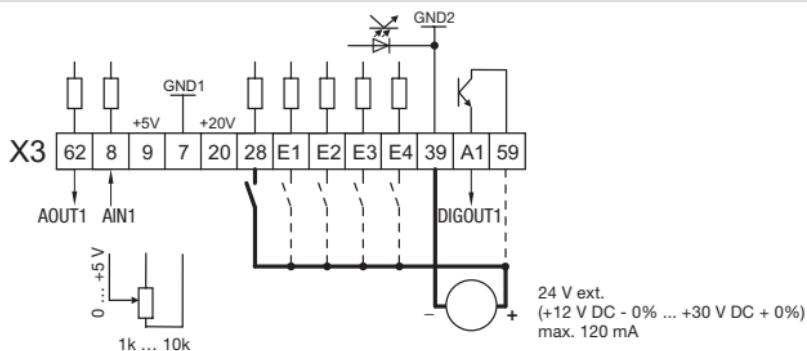

E82ZAFS002

— Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung

## 6 Elektrische Installation

### Verdrahtung

X3/	Signaltyp	Funktion (Lenze-Einstellung: Fettdruck)	Pegel (Lenze-Einstellung: Fettdruck)
62	Analoger Ausgang	<b>Ausgangsfrequenz</b>	<b>0 ... +6 V</b> 0 ... +10 V <sup>1)</sup>
7	-	GND1, Bezugspotenzial für analoge Signale	-
8	Analoger Eingang	Eingang für Istwert oder Sollwert Bereich umschalten mit DIP-Schalter und in C0034: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Spannungssignal</li> <li>● Stromsignal</li> </ul>	<b>0 ... +5 V</b> <b>0 ... +10 V</b> <b>-10 ... +10 V<sup>2)</sup></b> <b>0 ... +20 mA</b> <b>+4 ... +20 mA</b> <b>+4 ... +20 mA (drahtbruch-überwacht)</b>
9	-	Interne, stabilisierte DC-Spannungsquelle für Sollwertpotenziometer	+5.2 V
20	-	Interne DC-Spannungsquelle zum Ansteuern der digitalen Eingänge und Ausgänge	+20 V ±10 % (Bezug: X3/7)
28	Digitale Eingänge	Reglersperre (CINH)	1 = Freigabe
E1 <sup>3)</sup>		<b>Aktivierung von Festfrequenzen (JOG)</b> <b>JOG1 = 20 Hz</b> <b>JOG2 = 30 Hz</b> <b>JOG3 = 40 Hz</b>	E1      E2
E2 <sup>3)</sup>			JOG1      1      0
E3			JOG2      0      1
E4			JOG3      1      1
39	-	Gleichstrombremse (DCB)	1 = DCB
A1	Digitaler Ausgang	<b>Betriebsbereit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● interne Versorgung:</li> <li>● externe Versorgung:</li> </ul>	0 ... +20 V 0 ... +24 V
59	-	DC-Versorgung für X3/A1 <ul style="list-style-type: none"> <li>● intern (Brücke zu X3/20):</li> <li>● extern:</li> </ul>	+20 V +24 V

1) Ausgangspegel 0 ... +10 V: Offset (C0109/C0422) und Verstärkung (C0108/C0420) anpassen

2) Offset (C0026) und Verstärkung (C0027) für jedes Funktionsmodul separat abgleichen ...

- nach Austausch des Funktionsmoduls oder des Grundgerätes.

- nach Laden der Lenze-Einstellung.

3) Wahlweise Frequenzeingang 0 ... 10 kHz einspurig oder 0 ... 1 kHz zweispurig, Konfig. über C0425

## Vor dem ersten Einschalten



### Hinweis!

- ▶ Wenn Sie die Inbetriebnahme mit einer von der Lenze-Einstellung abweichenden Konfiguration durchführen, lesen Sie die Anweisungen "Individuelle Einstellungen" (§ 23).
- ▶ Achten Sie darauf,
  - dass Sie mit dem DIP-Schalter am Funktionsmodul den Sollwertbereich richtig eingestellt haben (§ 22).
  - dass C0034 an die Einstellung des DIP-Schalters angepasst ist (§ 22). Beispiel: Sollwertvorgabe (0 V ... +5 V) über Potenziometer an X3/7, X3/8 und X3/9  
⇒ C0034 = 0, DIP-Schalter 1, 2, 4 und 5 = OFF, 3 = ON

## 7 Inbetriebnahme

### Schalterstellung

#### Schalterstellung



#### Hinweis!

- Die DIP-Schalter und C0034 unbedingt auf den gleichen Bereich einstellen, da sonst das analoge Eingangssignal an X3/8 durch das Grundgerät falsch interpretiert wird.
- Wird ein Sollwertpotenziometer intern über X3/9 versorgt, unbedingt die DIP-Schalter auf den Spannungsbereich 0 ... 5 V einstellen. Andernfalls kann nicht der ganze Drehzahlbereich durchfahren werden.

Signal an X3/8	Schalterstellung					C0034
	1	2	3	4	5	
0 ... 5 V	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	0
<b>0 ... 10 V (Lenze-Einstellung)</b>	<b>OFF</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>	<b>0</b>
0 ... 20 mA	OFF	OFF	ON	ON	OFF	0
4 ... 20 mA	OFF	OFF	ON	ON	OFF	1
4 ... 20 mA (drahtbruchüberwacht)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	3
-10 ... +10 V	ON	ON	OFF	OFF	OFF	2

**Inbetriebnahmeschritte**

Schritt	Vorgehensweise	Beschreibung
1.	Netzspannung zuschalten.	<p>Das Grundgerät ist nach ca. 1 Sekunde betriebsbereit. Die Reglersperre ist aktiv.</p> <p><b>Reaktion des Grundgerätes:</b> Die grüne LED blinkt. Keypad: <b>RDY IMP</b> (falls aufgesteckt)</p>
2.	Digitale Eingänge ansteuern.	<p><b>Lenze-Einstellung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtslauf:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– E1, E2, E3, E4: LOW</li> </ul> </li> <li>• Linkslauf:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– E1, E2, E3: LOW</li> <li>– E4: HIGH</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Individuelle Einstellung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitale Eingänge über C0007 oder C0410 anpassen.</li> <li>• Digitale Eingänge so ansteuern, dass der Antrieb nach Reglerfreigabe über Klemme anlaufen kann.</li> </ul>
3.	Sollwert vorgeben	<p><b>Lenze-Einstellung:</b> Sollwert: 0 ... +10 V</p> <p><b>Individuelle Einstellung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je nach Stellung des DIP-Schalters am Funktionsmodul           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Leitstrom an X3/8 anlegen <b>oder</b></li> <li>– Leitspannung an X3/8 anlegen.</li> </ul> </li> <li>• C0034 überprüfen.</li> </ul>
4.	Regler über Klemme freigeben.	<p><b>Lenze-Einstellung:</b> <math>X3/28 = \text{HIGH} (+12 \dots +30 \text{ V})</math></p> <p><b>Reaktion des Grundgerätes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die grüne LED leuchtet.</li> <li>• Keypad: <b>IMP</b> erlischt.</li> </ul>
5.	Der Antrieb läuft jetzt.	

## 7 Inbetriebnahme

### Inbetriebnahmeschritte



#### Hinweis!

Das Grundgerät ist nur funktionsfähig, wenn ein HIGH-Pegel an X3/28 anliegt (Reglerfreigabe über Klemme).

- ▶ Beachten Sie, dass die Reglersperre über mehrere Quellen gesetzt werden kann. Die Quellen wirken wie eine Reihenschaltung von Schaltern.
- ▶ Wenn der Antrieb trotz Reglerfreigabe über X3/28 nicht anläuft, überprüfen Sie, ob noch über eine andere Quelle die Reglersperre gesetzt ist. Eine andere Quelle könnte die **STOP**-Taste des Keypad sein.



## Legend for fold-out page

Pos.	Description	Detailed information
	E82ZAFSC010function module	
A	Switch for the configuration of the analog input (terminal X3/8)	44
B	Digital and analog inputs and outputs, plug connector X3	42
C	Nameplate	34

<b>1</b>	<b>About this documentation</b>	<b>28</b>
	Conventions used	29
	Notes used	30
<b>2</b>	<b>Safety instructions</b>	<b>31</b>
<b>3</b>	<b>Product description</b>	<b>32</b>
	Function	32
	Application as directed	32
	Scope of supply	33
	Identification	34
<b>4</b>	<b>Technical data</b>	<b>35</b>
	Connection data	35
	Operating conditions	35
	Dimensions	36
<b>5</b>	<b>Mechanical installation</b>	<b>37</b>
<b>6</b>	<b>Electrical installation</b>	<b>38</b>
	Wiring according to EMC	38
	Wiring	39
<b>7</b>	<b>Commissioning</b>	<b>43</b>
	Before switching on	43
	Switch position	44
	Commissioning steps	45

# 1 About this documentation

## Contents

This documentation includes ...

- ▶ Information about the mechanical and electrical installation of the function module;
- ▶ Information about the commissioning of the function module;
- ▶ Safety instructions which you must observe in any case;
- ▶ Data about the versions of Lenze basic devices to be used;
- ▶ Technical data.

## Validity information

The information given in this documentation is valid for the following devices:

Function module	Type designation	from hardware version
STANDARD I/O PT	E82ZAFSC010	3A

## Target group

This documentation is directed at persons who install and commission the described product according to the project requirements.



### Tip!

Documentation and software updates for further Lenze products can be found on the Internet in the "Services & Downloads" area under

<http://www.Lenze.com>

### Conventions used

This documentation uses the following conventions to distinguish between different types of information:

Type of information	Identification	Examples/notes
Numbers		
Decimal separator	Point	The decimal point is used throughout this documentation. Example: 1234.56
Symbols		
Page reference		Reference to another page with additional information Example:  16 = see page 16

# 1 About this documentation

## Notes used

### Notes used

The following pictographs and signal words are used in this documentation to indicate dangers and important information:

### Safety instructions

Structure of safety instructions:



#### Danger!

(characterises the type and severity of danger)

#### Note

(describes the danger and gives information about how to prevent dangerous situations)

Pictograph and signal word	Meaning
Danger!	<b>Danger of personal injury through dangerous electrical voltage.</b> Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.
Danger!	<b>Danger of personal injury through a general source of danger.</b> Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.
Stop!	<b>Danger of property damage.</b> Reference to a possible danger that may result in property damage if the corresponding measures are not taken.

### Application notes

Pictograph and signal word	Meaning
Note!	Important note to ensure troublefree operation
Tip!	Useful tip for simple handling
	Reference to another documentation



## Danger!

Inappropriate handling of the function module and the basic device can cause serious injuries to persons and damage to material assets.

Observe the safety instructions and residual hazards included in the documentation of the basic device.



## Stop!

### Electrostatic discharge

Electronic components within the function module can be damaged or destroyed by electrostatic discharge.

#### Possible consequences:

- The function module is defective.

#### Protective measures

- Free yourself from any electrostatic charge before you touch the module.

### 3 Product description

#### Function

##### Function

The function module allows the control of Lenze frequency inverters and the Lenze Drive PLC with analog and digital control signals.

#### Application as directed

The function module ...


- is an accessories unit which can be used with the following Lenze basic devices:

Product range	Product name	from hardware version
Frequency inverter	8200 vector	Vx14
Drive PLC	Drive PLC	1x20

- is a device to be used in industrial power systems.

**Any other use shall be deemed inappropriate!**

## Scope of supply

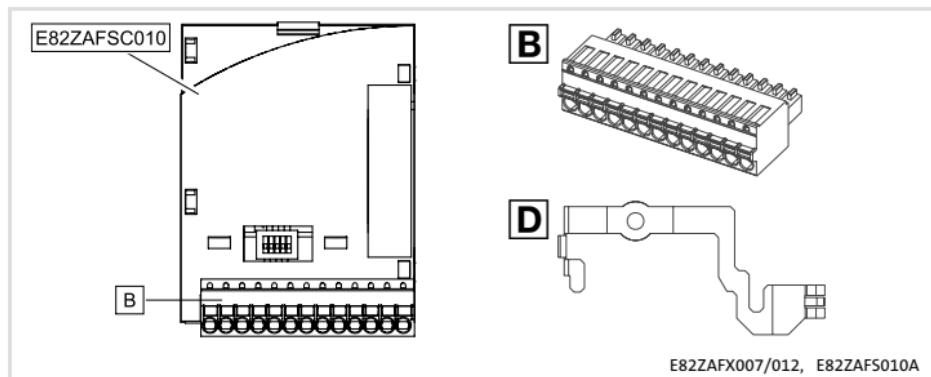


Pos.	Scope of supply	Detailed information
	E82ZAFSC010 function module	
B	Plug connector with spring connection, 13-pole	42
D	Mounting clip	see documentation 8200 vector
	Mounting Instructions	

### 3 Product description

#### Identification

##### Identification

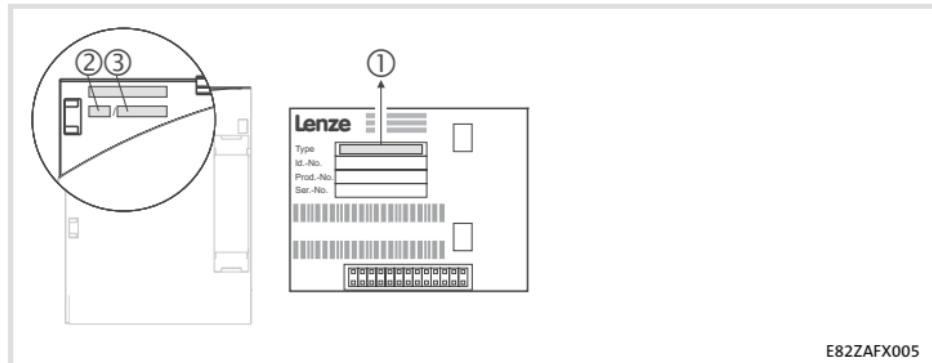

E82ZAFX005

①	②	③
E82ZAF	S	C

Product range

STANDARD I/O

Generation

Version 010: PT (Plug Terminal) with spring connection

Hardware version

**Connection data**

X3/	Values
62	Resolution: 10 bit Linearity distortion: $\pm 0.5\%$ Temperature distortion: 0.3 % (0 ... +60 °C) Carrying capacity $I_{max} = 2 \text{ mA}$
8	Resolution: 10 bit Linearity distortion: $\pm 0.5\%$ Temperature distortion: 0.3 % (0 ... +60 °C) Input resistance <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>R_{input} &gt; 50 \text{ k}\Omega</math> (with voltage signal)</li> <li>● <math>R_{input} = 250 \Omega</math> (with current signal)</li> </ul>
9	Carrying capacity $I_{max} = 10 \text{ mA}$
7	isolated from terminal X3/39 (GND2)
20	Load capacity: $\Sigma I_{max} = 40 \text{ mA}$
28	Input resistance: $3.3 \text{ k}\Omega$
E1 1)	1 = HIGH (+12 ... +30 V), PLC level, HTL 0 = LOW (0 ... +3 V), PLC level, HTL
E3	
E4	
39	isolated from terminal X3/7 (GND1)
A1	Load capacity: $I_{max} = 10 \text{ mA}$ , with internal supply $I_{max} = 50 \text{ mA}$ , with external supply

<sup>1)</sup> Frequency input alternatively 0 ... 10 kHz single-track or 0 ... 1 kHz two-track, config. via C0425


**Operating conditions**

Ambient conditions		
Climate		
Storage	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 to +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 to +70 °C)
Operation	Corresponding to the data of the Lenze basic device used (see documentation of the basic device).	
Pollution	EN 61800-5-1	Degree of pollution 2

## 4 Technical data

### Dimensions

#### Dimensions

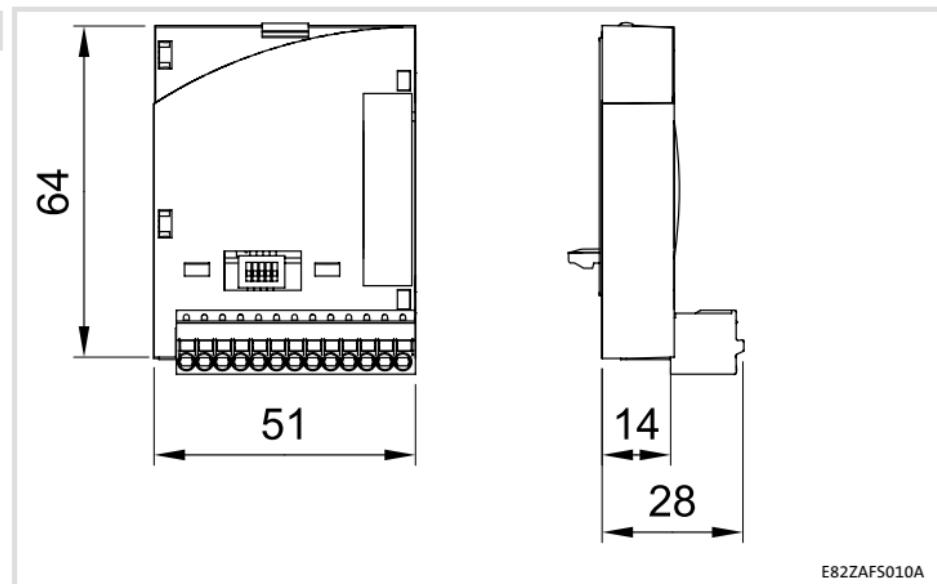

All dimensions in mm

Follow the notes given in the Mounting Instructions for the standard device for the mechanical installation of the function module.

The Mounting Instructions for the standard device ...

- ▶ are part of the scope of supply and are enclosed with each device.
- ▶ provide tips for avoiding damage through improper handling.
- ▶ describe the obligatory order of installation steps.

## 6 Electrical installation

### Wiring according to EMC

#### Wiring according to EMC

Please observe the following for wiring according to EMC guidelines:



##### Note!

- ▶ Separate control cables from motor cables.
- ▶ Lead the shields as far as possible to the terminals (unshielded core length < 40 mm).
- ▶ Connect control and data cable shields as follows:
  - *Analog* signal cable shields must be connected *with one end* at the inverter.
  - *Digital* signal cable shields must be connected *with both ends*.
- ▶ More information about wiring according to EMC guidelines can be obtained from the corresponding documentation for the standard device.

## Wiring

### Terminal data

Range	Values
Electrical connection	Plug connector with spring connection
Connection possibilities	<p>rigid:</p>  <p>1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p> <p>flexible:</p>  <p>without wire end ferrule 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p>  <p>with wire end ferrule, without plastic sleeve 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p>  <p>with wire end ferrule, with plastic sleeve 0.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20)</p>
Stripping length	9 mm

## 6 Electrical installation

### Wiring

#### Use of plug connectors




##### Stop!

Observe the following to prevent any damage to plug connectors and contacts:

- ▶ Only plug in/unplug if the controller is disconnected from the mains!
- ▶ First wire the plug connectors, then connect them!
- ▶ Also connect unassigned plug connectors.


#### Use of plug connector with spring connection

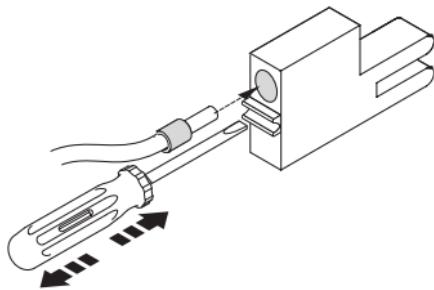

E82ZAFX013

### Supply via the internal voltage source (X3/20):


- X3/28, controller inhibit (CINH)
- X3/E1 .... X3/E4, digital inputs

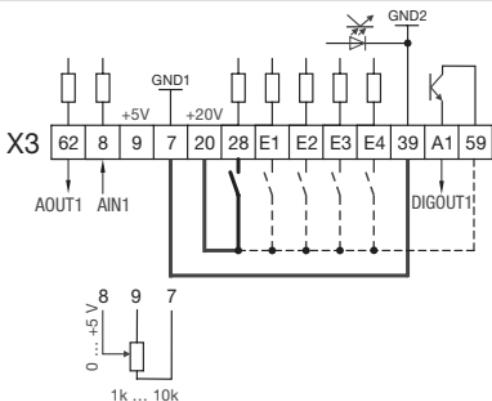

E82ZAFS001

### Supply via an external voltage source:

- X3/28, controller inhibit (CINH)
- X3/E1 ... X3/E4, digital inputs

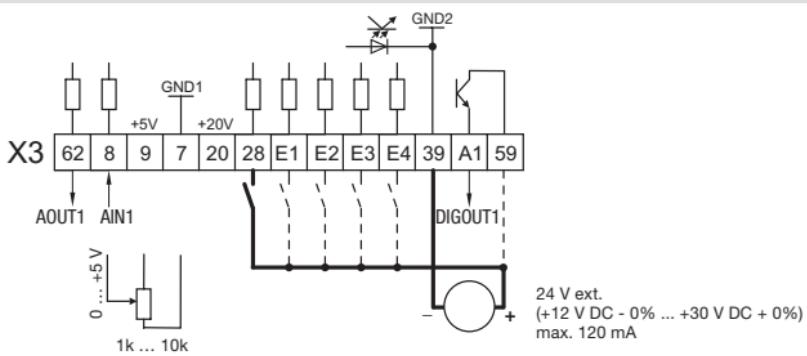

E82ZAFS002

— The min. wiring requirements for operation

## 6 Electrical installation

### Wiring

X3/	Signal type	Function (Lenze setting: bold print)	Level (Lenze setting: bold print)
62	Analog output	<b>Output frequency</b>	<b>0 ... +6 V</b> 0 ... +10 V <sup>1)</sup>
7	-	GND1, Reference potential for analog signals	-
8	Analog input	Input for actual value or setpoint Switch over the range with the DIP switch and in C0034: <ul style="list-style-type: none"><li>● Voltage signal</li><li>● Current signal</li></ul>	<b>0 ... +5 V</b> <b>0 ... +10 V</b> -10 ... +10 V <sup>2)</sup>  <b>0 ... +20 mA</b> +4 ... +20 mA +4 ... +20 mA (open-circuit monitored)
9	-	Internal, stabilised DC voltage source for the setpoint potentiometer	+5.2 V
20	-	Internal DC voltage supply for control of digital inputs and outputs	+20 V ±10 % (ref.: X3/7)
28	Digital inputs	Controller inhibit (CINH)	1 = enable
E1 <sup>3)</sup>		<b>Activation of JOG frequencies</b> <b>JOG1 = 20 Hz</b> <b>JOG2 = 30 Hz</b> <b>JOG3 = 40 Hz</b>	e1 JOG1      1      0 JOG2      0      1 JOG3      1      1
E2 <sup>3)</sup>		<b>DC-injection brake (DCB)</b>	1 = DCB
E3		<b>Change of direction of rotation</b> <b>CW/CCW rotation</b>	E4 CW      0 CCW      1
E4			
39	-	GND2, Reference potential for digital signals	-
A1	Digital output	<b>Ready for operation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● internal supply:</li><li>● external supply:</li></ul>	0 ... +20 V 0 ... +24 V
59	-	DC supply for X3/A1 <ul style="list-style-type: none"><li>● internal (bridge to X3/20):</li><li>● external:</li></ul>	+20 V +24 V

1) Output level 0 ... +10 V: Adapt offset (C0109/C0422) and gain (C0108/C0420)

2) Adjust offset (C0026) and gain (C0027) separately for each function module ...

- after replacing the function module or the basic device.

- after loading the Lenze setting.

3) Frequency input alternatively 0 ... 10 kHz single-track or 0 ... 1 kHz two-track, config. via C0425

## Before switching on



### Note!

- ▶ If you carry out the commissioning with a configuration different from the Lenze setting, read the instructions on "Individual Settings" (45).
- ▶ Make sure
  - that you have correctly set the setpoint range with the DIP switch on the function module (44).  
Example: setpoint selection (0 V ... +5 V) via potentiometer at X3/7, X3/8 and X3/9  
⇒ C0034 = 0, DIP switch 1, 2, 4 and 5 = OFF, 3 = ON

## 7 Commissioning

### Switch position

#### Switch position



#### Note!

- ▶ Make sure to set the DIP switch and C0034 to the same range, otherwise the analog input signal at X3/8 will be interpreted incorrectly by the basic device.
- ▶ If a setpoint potentiometer is supplied internally via X3/9, make sure to set the DIP switch to the voltage range 0 ... 5 V. Otherwise it will be impossible to cover the entire speed range.

Signal at X3/8	Switch position					C0034
	1	2	3	4	5	
0 ... 5V	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	0
<b>0 ... 10 V (Lenze setting)</b>	<b>OFF</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>	<b>0</b>
0 ... 20 mA	OFF	OFF	ON	ON	OFF	0
4 ... 20 mA	OFF	OFF	ON	ON	OFF	1
4 ... 20 mA (open-circuit monitored)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	3
-10 ... +10 V	ON	ON	OFF	OFF	OFF	2

## Commissioning steps

Step	Procedure	Description
1.	Switch on the mains voltage.	<p>The basic device will be ready for operation after approx. 1 second. The controller inhibit is active.</p> <p><b>Drive response:</b> The green LED is blinking. Keypad: <b>RDY   IMP</b> (if attached)</p>
2.	Control digital inputs.	<p><b>Lenze setting:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CW rotation:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– E1, E2, E3, E4: LOW</li> </ul> </li> <li>• CCW rotation:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– E1, E2, E3: LOW</li> <li>– E4: HIGH</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Individual setting:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapt digital inputs under C0007 or C0410.</li> <li>• The digital inputs must be controlled so that the drive can start via terminal after controller enable.</li> </ul>
3.	Provide a setpoint	<p><b>Lenze setting:</b> Setpoint: 0 ... +10 V</p> <p><b>Individual setting:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depending on the position of the DIP switch at the function module           <ul style="list-style-type: none"> <li>– apply master current to X3/8 or</li> <li>– Apply master voltage at X3/8.</li> </ul> </li> <li>• Check C0034.</li> </ul>
4.	Release the controller via the terminal.	<p><b>Lenze setting:</b> X3/28 = HIGH (+12 ... +30 V)</p> <p><b>Drive response:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The green LED is on.</li> <li>• Keypad: <b>IMP</b> goes off.</li> </ul>
5.	The drive should be running now.	

## 7 Commissioning

### Commissioning steps



#### Note!

The basic device is only functioning if a HIGH level is applied to X3/28 (controller release via terminal).

- ▶ Please observe that the controller can be inhibited through various sources. All sources act like a series connection of switches.
- ▶ If the drive does not start in spite of the controller release via X3/28, check if the controller inhibit is set via another source. Another source could be the **STOP** key of the keypad.



## Légende de l'illustration de la page dépliante

Pos.	Description	Informations détaillées
	Module de fonction E82ZAFSC010	
A	Interrupteur pour la configuration de l'entrée analogique (borne X3/8)	67
B	Entrées et sorties numériques et analogiques, bornier enfichable X3	65
C	Plaque signalétique	57

<b>1</b>	<b>Présentation du document</b>	<b>50</b>
	Conventions utilisées .....	51
	Remarques utilisées .....	52
<b>2</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>54</b>
<b>3</b>	<b>Description du produit</b>	<b>55</b>
	Fonction .....	55
	Utilisation conforme à la fonction .....	55
	Equipement livré .....	56
	Identification .....	57
<b>4</b>	<b>Spécifications techniques</b>	<b>58</b>
	Données de raccordement .....	58
	Conditions d'utilisation .....	58
	Encombrements .....	59
<b>5</b>	<b>Installation mécanique</b>	<b>60</b>
<b>6</b>	<b>Installation électrique</b>	<b>61</b>
	Câblage conforme CEM .....	61
	Câblage .....	62
<b>7</b>	<b>Mise en service</b>	<b>66</b>
	Avant la première mise sous tension .....	66
	Position de l'interrupteur .....	67
	Etapes de mise en service .....	68

# 1 Présentation du document

## Contenu

La présente documentation contient ...

- ▶ des informations sur l'installation mécanique et électrique du module de fonction ;
- ▶ des informations sur la mise en service du module de fonction ;
- ▶ des consignes de sécurité à respecter impérativement ;
- ▶ les valeurs indiquées concernant les versions des appareils de base Lenze à utiliser ;
- ▶ les spécifications techniques.

## Informations relatives à la validité

Les informations contenues dans le présent document s'appliquent aux appareils suivants :

Module de fonction	Référence de commande	A partir de la version matérielle
E/S STANDARD PT	E82ZAFSC010	3A

## Groupe cible

Ce document est destiné aux personnes chargées d'installer et de mettre en service le produit décrit selon les exigences du projet.



## Conseil !

Les mises à jour de logiciels et les documentations relatives aux produits Lenze sont disponibles dans la zone "Téléchargements" du site Internet :

<http://www.Lenze.com>

## Conventions utilisées

Pour faire la distinction entre différents types d'informations, ce document utilise les conventions suivantes :

Type d'information	Marquage	Exemples/remarques
Représentation des chiffres		
Séparateur décimal	Point	Le point décimal est généralement utilisé. Exemple : 1234.56
Symboles		
Renvoi à une page		Renvoi à une autre page présentant des informations supplémentaires Exemple :  16 = voir page 16

# 1 Présentation du document

## Remarques utilisées

### Remarques utilisées

Pour indiquer des risques et des informations importantes, la présente documentation utilise les mots et symboles suivants :

### Consignes de sécurité

Présentation des consignes de sécurité



#### Danger !

(Le pictogramme indique le type de risque.)

##### Explication

(L'explication décrit le risque et les moyens de l'éviter.)

Pictogramme et mot associé	Explication
Danger !	<b>Situation dangereuse pour les personnes en raison d'une tension électrique élevée</b> Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
Danger !	<b>Situation dangereuse pour les personnes en raison d'un danger d'ordre général</b> Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
Stop !	<b>Risques de dégâts matériels</b> Indication d'un risque potentiel qui peut avoir pour conséquences des dégâts matériels en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes

**Consignes d'utilisation**

Pictogramme et mot associé	Explication
 <b>Remarque importante !</b>	Remarque importante pour assurer un fonctionnement correct
 <b>Conseil !</b>	Conseil utile pour faciliter la mise en oeuvre
	Référence à une autre documentation

## 2 Consignes de sécurité



### Danger !

L'utilisation non conforme à la fonction du module de fonction et de l'appareil de base peut entraîner de graves dommages corporels et matériels.

Tenir compte des consignes de sécurité et des dangers résiduels énoncés dans la documentation de l'appareil de base.



### Stop !

#### Décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques peuvent endommager ou détruire les composants électroniques situés à l'intérieur du module de fonction.

#### Risques encourus :

- ▶ Module de fonction en panne

#### Mesures de protection

- ▶ Avant d'entrer en contact avec le module, veillez à vous libérer de toute charge électrostatique.

## Fonction

Le module de fonction permet le pilotage des convertisseurs de fréquence et des API pour entraînements Lenze à l'aide de signaux de commande analogiques et numériques.

### Utilisation conforme à la fonction

Le module de fonction ...

- est un pack d'accessoires qui peuvent être utilisés avec les appareils de base Lenze suivants :

Série d'appareils	Désignation de l'appareil	A partir de la version matérielle
Convertisseurs de fréquence	8200 vector	Vx14
API pour entraînements	Drive PLC	1x20




- est un moyen de production à utiliser dans des installations à courant fort.

**Toute autre utilisation est contre-indiquée !**

### 3 Description du produit

#### Equipement livré


##### Equipement livré

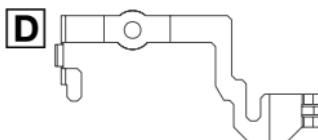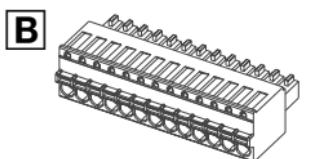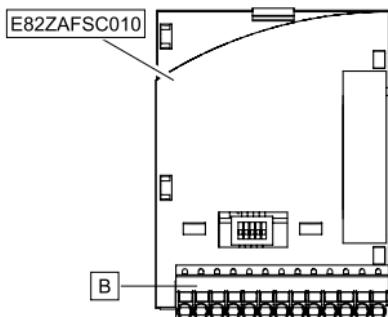

E82ZAFX007/012, E82ZAFS010A

Pos.	Equipement livré	Informations détaillées
	Module de fonction E82ZAFSC010	
<b>B</b>	Connecteur avec raccordement par lames de ressorts, à 13 broches	65
<b>D</b>	Etrier de fixation	Voir la documentation de l'appareil 8200 vector
	Instructions de montage	

### Identification

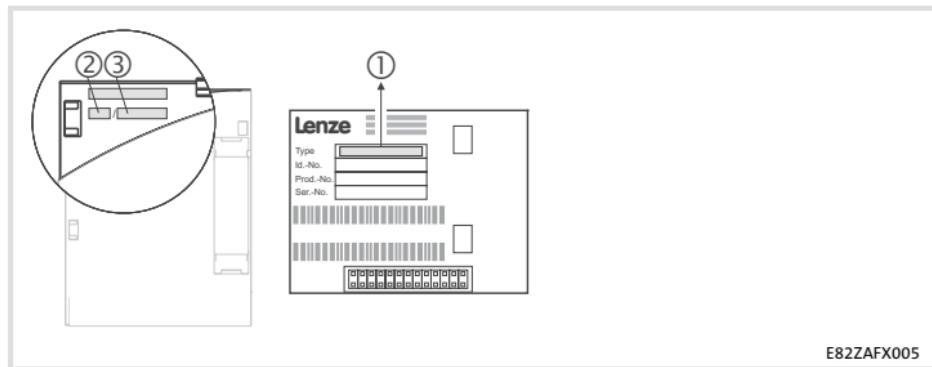

E82ZAFX005

①	②	③
E82ZAF	S	C

Série d'appareils

E/S STANDARD

Génération d'appareils

Variante 010 : PT (Plug Terminal) avec  
raccordement par lames de ressorts

Version matérielle

## 4 Spécifications techniques

### Données de raccordement

#### Données de raccordement

X3/	Valeurs
62	Résolution : 10 bits Erreur de linéarité : $\pm 0.5\%$ Erreur de température : 0,3 % (0 ... +60 °C) Charge admissible $I_{max} = 2\text{ mA}$
8	Résolution : 10 bits Erreur de linéarité : $\pm 0.5\%$ Erreur de température : 0,3 % (0 ... +60 °C) Résistance d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>R_{Entrée} &gt; 50\text{ k}\Omega</math> (signal de tension)</li><li>• <math>R_{Entrée} = 250\text{ }\Omega</math> (signal de courant)</li></ul>
9	Capacité de charge $I_{max} = 10\text{ mA}$
7	Avec séparation de potentiel sur la borne X3/39 (GND2)
20	Charge admissible : $\Sigma I_{max} = 40\text{ mA}$
28	Résistance d'entrée : 3,3 kΩ
E1 1)	1 = HAUT (+12 ... +30 V), niveau de l'API, HTL 0 = BAS (0 ... +3 V), niveau de l'API, HTL
E4	
39	Avec séparation de potentiel sur la borne X3/7 (GND1)
A1	Charge admissible : $I_{max} = 10\text{ mA}$ , avec alimentation interne $I_{max} = 50\text{ mA}$ , avec alimentation externe

1) Au choix : entrée de fréquence 0 ... 10 kHz à une voie ou 0 ... 1 kHz à deux voies, configuration via C0425


#### Conditions d'utilisation

##### Conditions ambiantes

##### Conditions climatiques

Stockage	CEI/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	CEI/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Fonctionnement	Conformément aux données de l'appareil de base Lenze utilisé (voir la documentation de l'appareil de base).	
Pollution ambiante admissible	EN 61800-5-1	Degré de pollution 2

## Encombrements

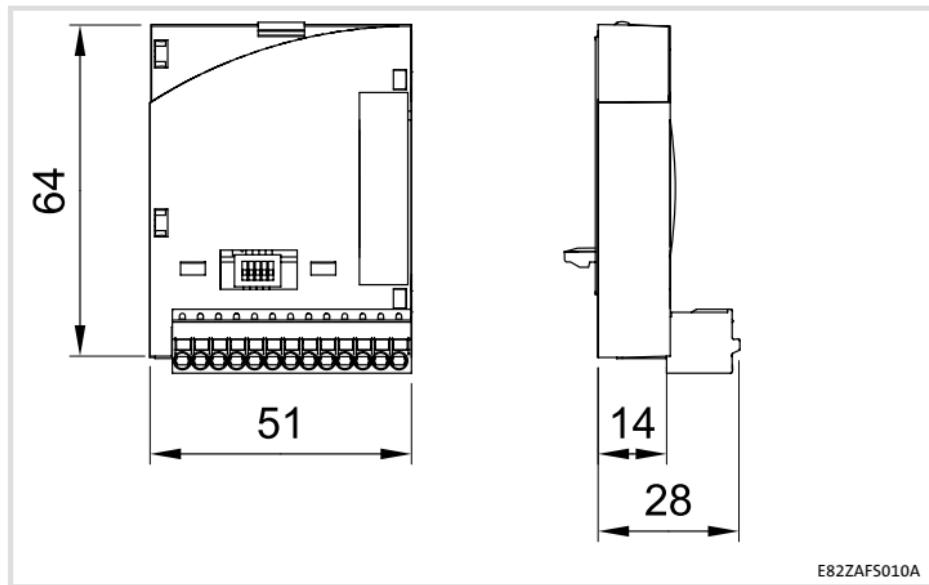

Toutes les cotes en mm

## 5 Installation mécanique

Pour l'installation mécanique du module de fonction, suivre les consignes fournies dans les instructions de montage de l'appareil de base.

Les instructions de montage de l'appareil de base ...

- ▶ font partie de la livraison standard et sont comprises dans l'emballage.
- ▶ contiennent des consignes pour éviter des dommages dus à un emploi contre-indiqué.
- ▶ décrivent l'ordre à respecter pour les opérations d'installation.

## Câblage conforme CEM

Pour réaliser un câblage conforme CEM, respectez les points suivants :



### Remarque importante !

- ▶ Poser les câbles de commande séparément des câbles moteur.
- ▶ Conduire le blindage aussi loin que possible vers les bornes (longueur de fil sans blindage < 40 mm).
- ▶ Pour poser les blindages des câbles de commande ou des lignes de données, procédez comme suit :
  - *D'un seul côté du convertisseur pour les câbles avec des signaux analogiques.*
  - *Des deux côtés pour les câbles avec des signaux numériques.*
- ▶ Respectez les autres consignes relatives au câblage conforme CEM fournies dans la documentation de l'appareil de base.

## 6 Installation électrique

### Câblage

#### Câblage


##### Spécifications des bornes de raccordement

Domaine	Valeurs
Raccordement électrique	Bornier à lame ressort
Possibilités de raccordement	<p>Rigide :</p>  <p>1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p> <p>Souple :</p>  <p>sans embout 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p>  <p>avec embout, sans cosse en plastique 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)</p>  <p>avec embout et cosse en plastique 0,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20)</p>
Longueur du fil dénudé	9 mm

**Comment utiliser les borniers enfichables****Stop !**

Suivre les instructions suivantes afin de protéger les borniers enfichables et les contacts du variateur.

- ▶ N'enficher ou ne retirer les borniers que lorsque le variateur est hors tension !
- ▶ Câbler les borniers avant de les enficher !
- ▶ Enficher également les borniers non affectés.

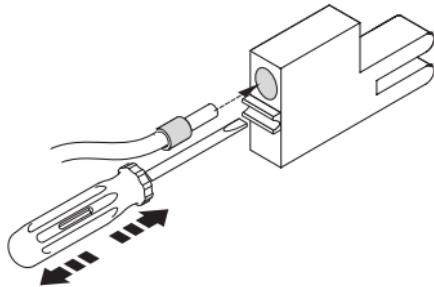**Comment utiliser les borniers enfichables à lame ressort**


E82ZAFX013

## 6 Installation électrique

### Câblage

Alimentation via la source de tension interne (X3/20) :


- X3/28, blocage variateur (CINH)
- X3/E1 .... X3/E4, entrées numériques

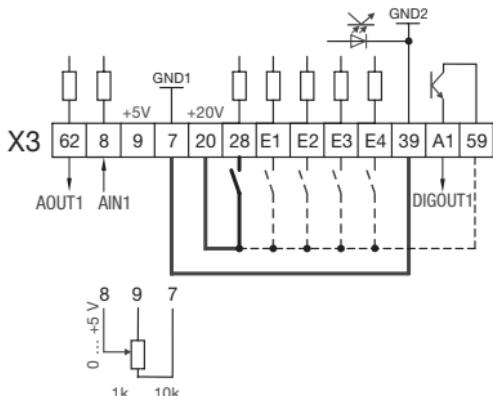

E82ZAFS001

Alimentation via une source de tension externe :

- X3/28, blocage variateur (CINH)
- X3/E1 ... X3/E4, entrées numériques

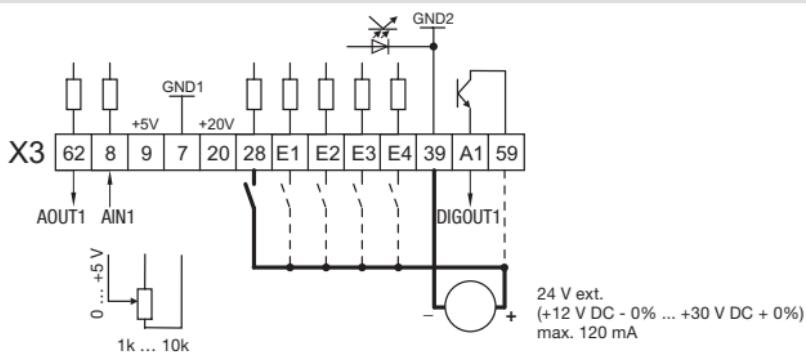

E82ZAFS002

— Câblage mini nécessaire au fonctionnement

X3/	Type de signal	Fonction (réglage Lenze : en caractères gras)	Niveau (réglage Lenze : en caractères gras)
62	Sortie analogique	<b>Fréquence de sortie</b>	0 ... +6 V 0 ... +10 V <sup>1)</sup>
7	-	GND1, potentiel de référence pour les signaux analogiques	-
8	Entrée analogique	Entrée pour valeur réelle ou consigne Commutation de plage via l'interrupteur DIP et dans C0034 : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Signal de tension</li> <li>● Signal de courant</li> </ul>	0 ... +5 V 0 ... +10 V -10 ... +10 V <sup>2)</sup>  0 ... +20 mA +4 ... +20 mA +4 ... +20 mA (protection contre rupture de fil)
9	-	Source de tension CC interne, stabilisée pour potentiomètre de consigne	+5.2 V
20	-	Source de tension CC interne pour la commande des entrées et sorties numériques	+20 V ±10 % (référence : X3/7)
28	Entrées numériques	Blocage variateur (CINH)	1 = Déblocage
E1 <sup>3)</sup>		<b>Activation des fréquences fixes (JOG)</b> JOG1 = 20 Hz	JOG1      E1      E2
E2 <sup>3)</sup>		JOG2 = 30 Hz	JOG2      0      1
E3		JOG3 = 40 Hz	JOG3      1      1
E4		<b>Frein CC (DCB)</b>	1 = DCB
		<b>Inversion du sens de rotation</b> Rotation horaire/antihoraire (CW/CCW)	E4
			CW      0
			CCW      1
39	-	GND2, potentiel de référence pour les signaux numériques	-
A1	Sortie numérique	<b>Opérationnel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Alimentation interne :</li> <li>● Alimentation externe :</li> </ul>	0 ... +20 V 0 ... +24 V
59	-	Alimentation CC pour X3/A1 <ul style="list-style-type: none"> <li>● interne (pont vers X3/20) :</li> <li>● externe :</li> </ul>	+20 V +24 V

1) Niveau de sortie 0 ... +10 V : ajuster le décalage (C0109/C0422) et le gain (C0108/C0420).

2) Régler séparément le décalage (C0026) et le gain (C0027) pour chaque module de fonction ...
   
- après le remplacement du module de fonction ou de l'appareil de base.
   
- après le chargement du réglage Lenze.

3) Au choix : entrée de fréquence 0 ... 10 kHz à une voie ou 0 ... 1 kHz à deux voies, configuration via C0425

## 7 Mise en service

Avant la première mise sous tension

### Avant la première mise sous tension



#### Remarque importante !

- ▶ Si vous effectuez la mise en service avec une configuration différente du réglage Lenze, lisez les instructions "Réglages individuels" (□ 68).
- ▶ Assurez-vous
  - que la plage de la consigne est réglée correctement à l'aide de l'interrupteur DIP au niveau du module de fonction (□ 67).  
Exemple : réglage de la consigne (0 V ... +5 V) via le potentiomètre au niveau de X3/7, X3/8 et X3/9  
⇒ C0034 = 0, interrupteurs DIP 1, 2, 4 et 5 = OFF, 3 = ON

## Position de l'interrupteur



### Remarque importante !

- ▶ Régler impérativement l'interrupteur DIP et C0034 sur la même plage ; dans le cas contraire, le signal d'entrée analogique sur X3/8 sera mal interprété par l'appareil de base.
- ▶ Si un potentiomètre de consigne est alimenté en interne via X3/9, régler impérativement l'interrupteur DIP sur la plage de tension 0 ... 5 V. Autrement, la plage de vitesse ne pourra pas être parcourue en entier.

Signal sur X3/8	Position interrupteur					C0034
	1	2	3	4	5	
0 ... 5 V	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	0
<b>0 ... 10 V (réglage Lenze)</b>	<b>OFF</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>	<b>0</b>
0 à 20 mA	OFF	OFF	ON	ON	OFF	0
4 à 20 mA	OFF	OFF	ON	ON	OFF	1
4 ... 20 mA (avec contrôle de rupture de fil)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	3
-10 ... +10 V	ON	ON	OFF	OFF	OFF	2

## 7 Mise en service

### Etapes de mise en service

#### Etapes de mise en service

Etape	Procédure	Description
1.	Brancher la tension réseau.	<p>Le convertisseur est prêt à fonctionner après env. 1 s. Le blocage variateur est activé.</p> <p><b>Réaction de l'appareil de base :</b> La LED verte clignote. Clavier de commande : <b>RDY IMP</b> (le cas échéant)</p>
2.	Activer les entrées numériques.	<p><b>Réglage Lenze :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Rotation horaire :<ul style="list-style-type: none"><li>– E1, E2, E3, E4 : LOW (BAS)</li></ul></li><li>● Rotation antihoraire :<ul style="list-style-type: none"><li>– E1, E2, E3 : LOW (BAS)</li><li>– E4 : HIGH(HAUT)</li></ul></li></ul> <p><b>Réglage individuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Adapter les entrées numériques via C0007 ou C0410.</li><li>● Activer les entrées numériques de sorte que le variateur puisse se mettre en marche après le déblocage du variateur via la borne.</li></ul>
3.	Entrer la consigne	<p><b>Réglage Lenze :</b> Valeur de consigne : 0 ... +10 V</p> <p><b>Réglage individuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Selon la position de l'interrupteur DIP au niveau du module de fonction<ul style="list-style-type: none"><li>– Générer le courant maître en X3/8 ou</li><li>– Appliquer la tension maître sur X3/8.</li></ul></li><li>● Vérifier C0034.</li></ul>
4.	Débloquer le variateur via la borne.	<p><b>Réglage Lenze :</b> X3/28 = HIGH (HAUT) (+12 ... +30 V)</p> <p><b>Réaction de l'appareil de base :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● La LED verte est allumée.</li><li>● Clavier de commande : <b>IMP</b> éteint.</li></ul>
5.	L'entraînement fonctionne.	



## Remarque importante !

L'appareil de base ne peut fonctionner que lorsqu'un niveau HAUT est actif sur la borne X3/28 (déblocage variateur via borne).

- ▶ Veillez à ce que le blocage variateur puisse être défini par le biais de plusieurs sources. Ces sources agissent comme des contacts connectés en série.
- ▶ Si, malgré le déblocage variateur via la borne X3/28, l'entraînement ne démarre pas, vérifier si le blocage variateur est activé via une autre source. Autre origine possible : touche **STOP** du clavier de commande.

## **7 Mise en service**

### Etapes de mise en service



© 12/2008



Lenze Drives GmbH  
Postfach 10 13 52  
D-31763 Hameln  
Germany



+49 (0)51 54 / 82-0



+49 (0)51 54 / 82-28 00



Lenze@Lenze.de



[www.Lenze.com](http://www.Lenze.com)

Service Lenze Service GmbH  
Breslauer Straße 3  
D-32699 Extertal  
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDK82ZAFSC-010 ■ 13280286 ■ DE/EN/FR ■ 6.0 ■ TD17